



بررسی مشکلات شبکه‌های توزیع در مناطق ساحلی

غلامرضا خوش خلق - مانندنی غلامپور

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

چکیده :

برق یکی از تأسیسات زیور بنایی در منعت بشمار می‌آید که عدم توجه به آن، پایه‌های صنایع دیگر را دچار تزلزل و عدم ثبات می‌سازد . بطور کلی فعالیت‌های سیستم نیرو رسانی در استانهای ساحلی بوشهر ، هرمزگان و ... با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با آلودگی هوا روبرو است. در این مناطق ، عایق‌ها با شرجی شدن هوا و افزایش رطوبت دچار جرقه شده ، هادی‌ها بر اثر خوردگی قطع گردیده و تیرهای فلزی ، سیمانی و چوبی عمر چندانی ندارند. لذا بجا است که با گستردگی شبکه‌های الکتریکی این مناطق ، تحقیقات دامنه‌داری در این خصوص صورت پذیرد تا از یک طرف میزان خاموشی‌ها کاهش یابته و از طرف دیگر میزان خسارات واردہ تقلیل یابد.

شرح مقاله :


پایداری شبکه‌ها و انتقال بی وقفه انرژی الکتریکی بستگی به انتخاب ، نصب و مراقبت و بهره برداری صحیح از تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز دارد. این عوامل با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه متفاوت می‌باشند . وضعیت جوی و محیطی هر منطقه را میتوان با استفاده از اطلاعات مرکز مهم قابل اعتماد نظیر اداره هواشناسی ، سازمان جغرافیائی و مرکز آمار بدست آورد. به

عنوان مثال بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران وضعیت جوی دو استان ساحلی بوشهر و هرمزگان در فاصله سالهای ۱۳۶۱-۱۳۴۰ بحورت زیر گزارش گردیده است.

پارامترهای جوی	استان بوشهر	استان هرمزگان
معدل حداقل درجه حرارت (C)	۲۹/۲	۴۲/۱
معدل حداقل درجه حرارت (C)	۱۹/۲	۲۱/۲
حداکثر مطلق درجه حرارت (C)	۵۰	۵۱/۴
حداقل مطلق درجه حرارت (C)	-۱	۵/۵
متوسط درجه حرارت (C)	۲۴/۲	۲۶/۹
معدل میزان بارندگی (میلیمتر)	۲۲۱	۱۵۲/۶
درصد رطوبت نسبی در بامداد	۷۶	۷۹
درصد رطوبت نسبی در ظهر	۵۳	۵۵

جدول ۱

در استانهای ساحلی جنوب ایران به علت فشار هوای بین صحرای عربستان و ارتفاعات جنوب ، باد و طوفانهای شن که سرعت آنها اغلب به ۱۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میرسد باعث پراکنده شدن گرد و خاک در هوا گردیده و میزان آلودگی محیط را افزایش میدهد. آلودگی ، درجه حرارت ، رطوبت و در نتیجه رسوب گرد و غبار مرتبط تاثیرات متفاوتی را در عملکرد تجهیزات و دستگاههای سیستم توزیع میگذارند. این تاثیرات و نتایج ناشی از تغییرات فاکتورهای محیطی بر روی تجهیزات و تأسیسات سیستم‌های معنوعی را به مورت کلی زیر میتوان خلاصه نمود :

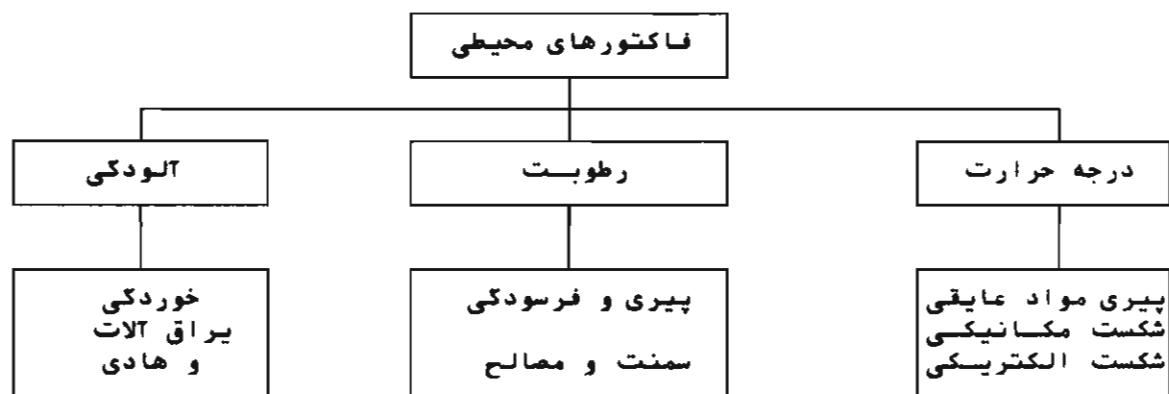

تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی تأسیسات داخلی و خارجی نسبت شده در سیستم متفاوت میباشد که دیلا" هر کدام بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد:

۱- تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی تأسیسات داخلی :

با توجه به اطلاعات جدول (۱) مشاهده میشود که هر سه عامل درجه حرارت، رطوبت و آلودگی که در آسیب رساندن به تأسیسات الکتریکی مؤثر هستند در آب و هوای مناطق ساحلی وجود دارند. هر چند که تأسیسات داخلی در فضای بسته نصب میگردند ولی همیشه مقداری گرد خاک در هوا وجود دارد که روی سطوح افقی و عمودی دستگاهها مینشیند و چون عدد دیالکتریک ذرات گرد و خاک بزرگتر از یک است ($1 > \epsilon$) لذا اگر خود ذرات هم دارای بار الکتریکی نباشند، باز به داخل مناطقی که دارای حوزه الکتریکی میباشند کشیده شده و در نزدیکی الکتروودها جمع میشوند. هنگامی که تخلیه ناقصی بوجود آید ذرات باردار شده و با ایجاد حوزه های الکتریکی، موجب میگردند ذرات معلق دیگر موجود در هوا بیشتر و سریعتر جذب ایزولاتورها گردند. ایجاد قشر نازکی از آلودگی های محیط روی سطح خارجی ایزولاتورها و عایق ها موجب کاهش استقامت الکتریکی عایق گردیده و جریان خزندگی مناسب با قابلیت هدایت ذرات تشکیل دهنده آلودگی، از سطح جانبی عایق عبور نموده و باعث ایجاد قوس الکتریکی در سطح خارجی عایق میشود که این عمل در صورت وجود رطوبت تشدید میگردد. آزمایش های متعدد نشان داده است که استقامت الکتریکی جانبی ایزولاتورهای کثیف مرطوب از 6 کیلوولت به حدود 11 کیلوولت میرسد. بنابراین چون امکان شستشوی ایزولاتورها در تأسیسات داخلی کمتر از تأسیسات خارجی است لذا بهتر است ایزولاتورهای تأسیسات داخلی را طوری انتخاب نمود که فاصله خزشی ایزولاتور کمی بیشتر از حد معمول باشد تا از تخلیه های الکتریکی ناقص جلوگیری شود.

در این مقاله دو پست زمینی $11000/400$ ولت که در خیابان ساحلی بوشهر به فاصله 30 متر از ساحل دریا قرار دارند مورد مقایسه قرار گرفته اند.

پست اول مربوط به مهمانسرای جهانگردی و درب ورودی آن مشرف به دریا میباشد و بادهای مرطوب همراه با بخارهای متصاعد شده از آب دریا مستقیماً به داخل پست انتقال مییابد و در نتیجه در سقف پست و تابلوها، بخصوص در فعل زمستان، به صورت قطره های آب ظاهر میگردد. و باعث چکیدن قطره های آب روی

عایق ها و کلیدها گردیده که سوختن تدریجی عایق ها و کلیدها را به همراه داشته است . از معایب دیگر قابل ذکر این است که شین های تابلوها از نوعی انتخاب شده که روی آن تکیه گاه مناسبی برای تجمع گرد و خاک میباشد و بنا به دلایلی که ذکر گردید موجبات تخلیه الکتریکی ناقص را فراهم آورده است ، لذا باید تابلوهای مخصوص مناطق با آلودگی و رطوبت زیاد ، طوری طراحی و انتخاب شوند که با سطح اتکاء کمتر گرد و خاک کمتری روی شین ها جمع گردد.

پست دوم با همان شرایط مکانی ، درب آن مخالف دریا نسبت شده و تا حد زیادی از وزش بادهای مرطوب و نمک های متصاعد شده از آب دریا به داخل پست کاسته شده است . بعلاوه در این پست بجای شمش از سیم مسی برای بارس بار استفاده شده تا گرد و خاک کمتری روی آن قرار گیرد . با توجه به آمارهای دریافت شده از اداره تعمیرات پستها ، حوادث روی پست دوم به مراتب کمتر از پست مشابه (پست مهمنسرای جهانگردی) بوده است ، لذا فمن توجه به مقایسه فوق موارد ذیل نیز پیشنهاد میگردد .

۱-۱- برای جلوگیری از کاهش خامیت عایقی ایزولاتورها باید از ایزولاتورهای با فاصله نشتی و خوش بیشتر استفاده نمود تا هم مقاومت سطحی عایق افزایش یافته و هم تا حدی کاهش استقامت الکتریکی سطحی آنها را در اثر رسوب آلودگی ها ، جبران گرد .

۱-۲- به منظور جلوگیری از تخلیه الکتریکی ناقص لازم است بسطور متوسط هر ۴۵ روز یک بار ، بخصوص در فعل تابستان ایزولاتورها شتشو و تمیز گرددند .

۱-۳- کف پستهای زمینی معمولاً "بتن ریزی و سیمانکاری" میشوند که به علت نامaf بودن ، گرد و خاک زیادی در پست جمع میشود و هنگام سرویس پستها در فضای پست پراکنده شده و وارد منافذ دیژنکتورها و سکسیونرها و دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی شده و ایجاد اشکال مینمایند ، لذا بهتر است کف پستها موزائیک و یا سنگفرش گردد تا تمیز نمودن آن آسانتر و بهتر صورت پذیرد و بعلاوه مقاومت الکتریکی سطح پست افزایش یافته و این تر گردد .

۱-۴- برای کاهش رطوبت داخل پست و تابلوها ، بخصوص در زمستان ، نسبت هیتر و در سرویس بودن آن بطور مرتب فروری میباشد . زیرا رطوبت بر عکس باران تمام نقاط عایق ، حتی زیر چتر آن را مرطوب نموده و با توجه به آلودگی

محیط استقامت الکتریکی مقره تا حد زیادی پائین می‌آید.

۱-۵- جهت کاهش درجه حرارت و تخلیه فضای پست از گرد و غبار نسبت به تهویه بسیار مؤثر می‌باشد

۱-۶- در صورت رنگ آمیزی شین پستها ، تاثیرات رطوبت واکسید شدن روی آنها کاهش می‌یابد .

۱-۷- در استانهای ساحلی ، کمی ارتفاع از سطح دریا و بالا آمدن آب در سطح شهرها ، باعث آب گرفتگی کف بسیاری از پستهای زمینی گردیده ، که جمع شدن آب در کانال‌ها و زیر تابلوها ، هنگام بالا رفتن دمای هوا ، تبخیر آب و افزایش رطوبت را به دنبال دارد ، لذا لازم است که کف پستهای زمینی حتی‌الامکان بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شود و کانال‌های آن نیز در مدخل ورودی پست به صورت شبیه دار باشد.

۲- تاثیر فاکتورهای محیطی بر روی تاسیسات خارجی :

همانطوریکه عواملی مانند گرد و خاک ، رطوبت و غیره روی تاسیسات داخلی تاثیر زیادی دارند ، تاسیسات خارجی نیز از این عوامل معون نمی‌باشند . بعلاوه عوامل دیگری از قبیل باران ، مه و شبنم ... هم برای تاسیسات نصب شده در محیط و فضای آزاد ایجاد اشکال مینمایند . برای مثال مه و شبنم باعث می‌گردد که اختلاف سطح شکست جانبی ایزولاتوری که دارای ۱۲ چتر با شیارهای زیر چتر می‌باشد به ۷۵٪ برسد ، در صورتیکه اگر همین ایزولاتور کثیف و آلوده به گرد و خاک باشد اختلاف سطح شکست جانبی آن به ۲۲٪ میرسد ، بنابراین در مناطقی که میزان بارندگی بسیار کم می‌باشد ، استفاده از مقره‌های مخصوص هوای مه‌آلود (مقره‌های مهی) مناسب تر از انواع دیگر مقره می‌باشد .


۲-۱- شستشوی مداوم و دوره‌ای مقره‌های خطوط هوایی میتوانند در پایداری شبکه‌های توزیع بسیار مؤثر باشند . لذا هر ماه یک بار بخصوص در فصل بهار و تابستان باید کلیه مقره‌های خطوط را شستشو نمود .

۲-۲- مقره‌های دلتا (سوزنی) معمولاً طوری ساخته می‌شوند که فاصله بین هادی و میله نگهدارنده مقره (خمامت چینی) نسبتاً زیاد و احتمال شکست الکتریکی در داخل ایزولاتور بسیار ضعیف است ، لکن ممکن است به علت ایجاد ترک‌های موئی تحت تاثیر نسیروهای کششی غیرقابل پیش‌بینی و یا

وجود حباب هوا در مقره ، ایجاد جرقه گردد، لذا بهتر است برای افزایش تحمل نیروی کشی و نیز افزایش فاصله عایقی از تعداد مقره های بیشتری در هر فاز نسبت به حد معمول استفاده نمود.

۲-۳- نوعی مقره های سوزنی در شبکه ها استفاده میگردد که فاصله لبه پایین مقره با کراس آرم حدود ۲ الی ۴ سانتیمتر میباشد و به محض اینکه هوا شرجی و رطوبت زیاد گردد جرقه الکتریکی بین مقره و کراس آرم بوجود آمده و قطع برق را بدنبال خواهد داشت ، لذا در مورت استفاده از این نوع مقره ها باید از میله مقره های بلندتر استفاده نمود تا لبه پایین مقره به اندازه کافی با کراس آرم فاصله پیدا نماید.

۲-۴- در شبکه های لشار قوی و فشار متوسط با پایه های چوبی ، هنگامی که میزان رطوبت بالا باشد پایه های چوبی دچار آتش سوزی شده و تیر در حد فاصل زیر کراس آرم با محل اتمال بازو های نگهدارنده کراس آرم قطع میگردد و این موضوع در خطوطی که با کراس آرم چوبی احداث گردیده بیشتر بچشم میخورد. علت اصلی همان جریان های نشتی و حوزه های الکتریکی ایجاد شده در اطراف بازو های فلزی نگهدارنده کراس آرمها میباشد که پس از تغییر کراس آرمها از چوبی به فلزی مسئله تا حد زیادی منتفی گردیده است لکن در شبکه های فشار قوی هنوز این مسئله وجود دارد و باعث قطع خطوط میگردد. برای جلوگیری از این اتفاق میتوان سیمی را بحورت حلقه ای زیر سر مقره و پیچ و مهره در محل برخورد بازو ها محکم نمود (شکل ۳) تا جریان در حلقة مسدود گردد و از صدمه زدن به تیرهای مذکور جلوگیری بعمل آید.

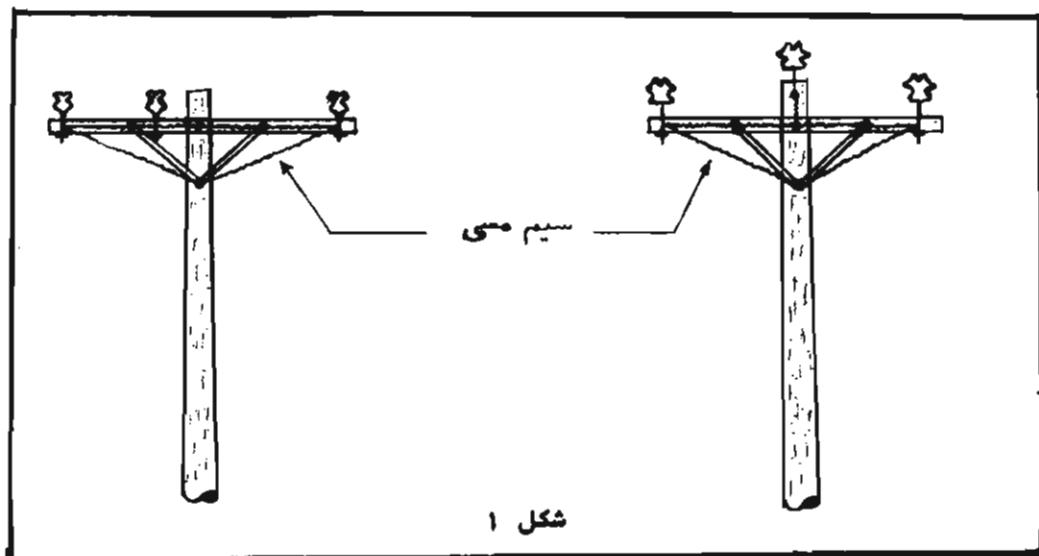

۵-۲- اثرات شرجی و رطوبت روی هادیهای شبکه نیز کم نمیباشد و هر ساله شبکه‌های زیادی بر اثر خوردگی ناشی از آلودگی‌های هوا میباشد تعلیف و تعمیر شوند که با توجه به نزدیک بودن دریا به شبکه‌ها و متعارف شدن گازها و کلرورهای مختلف این امر اجتناب ناپذیر است . بطوری که در شبکه‌های فشار متوسط شهری لایه سفیدی از رسوبات نمکی سیمهای آلومینیم فولاد شبکه هواشی را میپوشاند و با مرور زمان ، سیم فاز بر اثر خوردگی به زمین سقوط نموده و علاوه بر مدهم به بسیاری از تاسیسات جنبی مانند ترانسفورماتورها و یا وسایل خانگی مشترکین ، منشاء خطرات برق گرفتگی میگردد . لذا باید سیمهای شبکه را قبل از احداث به کریس‌های مخصوص آغشته نموده تا هم خطر اکسید شدن و پوسیدگی هادی کاهش یافته و هم طول عمر متوسط شبکه افزایش یابد .

۶-۲- بر اساس تحقیقات بعمل آمده سیم‌های کراند که عمدتاً از نوع سیم‌های فولادی میباشند، درست در محلی که به زمین اتمال داده میشوند قطع گردیده، و باعث عدم عملکرد بموضع دستگاههای حفاظتی شده و جان عابرین را هم به مخاطره میاندازد، لذا باید برای آن قسمت از سیم که در هوای آزاد قرار دارد، از کابل‌های مخصوص استفاده نمود.

رطوبت زیاد خاک همراه با نمکهای موجود در آن نیز بعضاً " روی شبکه کراند ایستگاهها و کلمب‌های گوشواره‌ای نصب شده روی میله کراند تاثیر سوء زیادی داشته و باعث خوردگی آنها میگردد ، لذا در پستهای فشار متوسط که سیم کراند آنها معمولاً بوسیله میله کراند در چاه زمین میگردد، باید علاوه بر میله کراند، مقداری سیم در چاه مدفون نموده و با سیم کراند اتمال داد تا در صورت پوسیدگی کلمب گوشواره‌ای (قطع ارتباط سیم زمین و میله کراند) مقاومت در حدی باقی بماند تا در صورت بروز حوادث بتواند کارساز باشد .

۷-۲- پایه‌های چوبی ، سیمانی و فلزی مورد استفاده در شبکه‌های برق رسانی نیز در برابر رطوبت استقامتی از خود نشان نداده و در مدت کوتاهی دچار پوسیدگی، ترکیدگی و زنگزدگی میگردند ، که بررسی عوامل مخرب آنها در محدوده این مقاله نمیباشد و فقط به ذکر عوامل مهمی که در عدم دوام پایه‌های مورد استفاده در مناطق ساحلی مؤثرند و میتوانند منشاء پرروژه‌های تحقیقاتی و بررسی راههای جلوگیری از اتلاف سرمایه در این بخش از منعت

یکی از عوامل مهم در ترکیدگی تیرهای سیمانی وجود مواد شیمیائی مخرب و خورنده در محیطی که پایه‌ها نصب میگردند می‌باشد و چون امولاً "خاک منطقه آلوده به انواع نمک‌ها می‌باشد اجتناب از آن غیر ممکن است . لذا برای رهاسی از این مشکل ، کالوانیزه کردن میلگرددهای پایه‌ها یا پوشاندن قسمتی از آنها بوسیله مواد عایق کننده مانند انواع خد زنک و اپوکسی کردن ، مفید و اقتصادی بنظر میرسد. عایق‌بندی قسمت انتهائی نیز (۲/۵ متر از پایین پایه‌ها) توسط قیر یا مواد مانند پلی‌اتیلن و غیره که عایق رطوبت هستند نیز می‌تواند به عمر مفید تیرها که معمولاً " در این مناطق بیش از دو سال نمی‌باشد کمک نماید.

مورد دیگری که باعث کاهش عمر پایه‌های بتنی می‌گردد طراحی و اجرای ناصحیح تهیه بتن پایه‌ها می‌باشد که از آن جمله می‌توان عدم تراکم بتن و در نتیجه وجود حبابهای هوا در جسم بتن را نام برد . تجربه نشان داده است که منافذ هوا و آب در مجاور آرماتور منجر به خوردگی سریع آرماتور می‌شود و همچنین عدم تراکم کافی ، بتن را نفوذپذیرتر می‌سازد . ضخامت قشر محافظ آرماتور نیز در پایه‌های بتنی بسیار کم بوده و در بعضی نقاط از ۲ سانتیمتر تا ۲ میلیمتر متغیر می‌باشد در حالیکه قشر بتنی محافظ آرماتور نقش مهمی در تقلیل زمان خوردگی ناشی از آلودگی‌های هوا در آرماتور دارد. به عبارت دیگر هر چه ضخامت پوشش آرماتور اضافه گردد زمان خوردگی به تأخیر می‌افتد. چنانچه بتن در معرض عوامل خورنده و تحت حمله عوامل شیمیائی قرار گیرد باید پوشش آرماتورها حداقل ۵ سانتیمتر باشد.

ترک‌های موئی موجود در پایه‌های ساخته شده بتنی ناشی از انقباض بتن در اثر خشک شدن سریع آن به علت ساخت آن در هوای کرم ، و عدم پوشش مناسب بتن در مراحل اولیه ساخت و عدم دقیقت در حمل و جابجایی پایه‌ها نیز از دیگر عواملی هستند که موجب نفوذ آب باران و رطوبت هوا به داخل پایه‌ها شده و عمر تیرها را کوتاه می‌کنند. عدم استفاده از مصالح آلوده به مواد شیمیائی از قبیل سولفات ، کلر ، کچ و همچنین عمل آوری و دقیقت در نسبت آب به سیمان و دانه‌بندی مصالح انتخاب مناسب نوع سیمان تا اندازه زیادی از مشکلات موجود کاسته و در مدت عمر پایه‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.

بنابراین اصلاح سازی پایه‌های سیمانی احتیاج به هزینه‌های زیاد و کنترل مداوم و دقیق دارد که با توجه به عمر مفید آنها باید در مورد نصب پایه‌ها در مناطقی که دارای آب و هوای مشابه هستند تجدید نظر بعمل آمده و بعلاوه روی تیرهای بتنی پیش فشنه نیز برنامه‌ریزی گردد.

یکی از موارد دیگر قابل ذکر این است که چرا شرکتهای سازنده تجهیزات داخلی، کمتر توجهی به محل استفاده از این تجهیزات را دارند و معرف کنندگان نیز بدليل نداشتن حق انتخاب ناچار به استفاده از این تجهیزات میباشند. بعنوان نمونه از رنگ ترانسفورماتورها میتوان نام برد که بدليل تیره بودن رنگ بدنه در تابش مستقیم خورشید گرمای بیشتری جذب نموده و باعث کاهش راندمان ترانسفورماتور میگردد. بررسی نشان داده است که با تغییر رنگ یکدستگاه ترانسفورماتور قدرت از زیتونی تیره به طوسی روشن در شرایط پکسان بارگیری حدود ۶ درجه حرارت از دمای ترانسفورماتور کاسته شده که پیشنهاد میشود شرکتهای سازنده ترانسفورماتور در این خصوص تحقیق نموده و حداقل ترانسهاي مناطق کرمسیر را با رنگ روشن عرضه نمایند.

برای نیل به این اهداف پیشنهاد میگردد کمیته‌ای جهت بررسی مسائل خاص این مناطق تشکیل و نسبت به تحقیق و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورهای شمالی خلیج فارس و سایر مناطق مشابه اقدام گردد.

نتیجه:

توجه به مسائل و مشکلات نگهداری و بهره برداری از تجهیزات و شبکه‌های سیستم توزیع در مناطق ساحلی و برنامه‌ریزی برای تقویت و تداوم برپاشی این تجهیزات ضروری و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طراحی و انتخاب محیط تجهیزات مناسب این مناطق علاوه بر تغیین برقراری و تداوم سیستم نیرو رسانی، از اتفاق سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌نماید.

منابع:

- ۱ - نشریات علمی و فنی برق - وزارت نیرو
- ۲ - برقگیر - مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی