



بررسی عملکرد پستهای با عایق گازی "GIS" در شبکه برق ایران

منوچهر بیکلری

دانشکده صنعت آب و برق

چکیده :


هدف از نصب و راه اندازی یک پست فشار قوی، تأمین مداوم بار معرف کننده در شرائط مختلف میباشد و برای تحقق این هدف، ضروری است علل یا عواملی که مانع انجام این وظیفه خطیر میگردد شناسائی نمود و به راههای جلوگیری و جبران نواقعی موجود در سیستم دست یافت. از آنجا که یک پست با عایق گازی بعورت کاملاً فشرده بوده و بایستی در فضای کمی نقش خود را به عنوان یک سوئیچکری ایفا نماید، اطمینان از صحت عملکرد و تداوم کار آن مهم و اساسی میباشد. در این مقاله عملکرد و تجربه برداری از پستهای با عایق گازی شبکه برق ایران از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظراتی در رابطه با افزایش قابلیت اعتماد اینکونه پستها ارائه خواهد شد. همچنین بمنظور شناخت دقیق تر مسائل و مشکلات اینکونه پستها و پی جوشی راههای مقابله با عیوب آنها، یکی از آخرین حوادث پستهای با عایق گازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

شرح مقاله :

رشد صنعت برق و نیازهای تکنیکی جهت بهره برداری مطمئن از شبکه‌های انتقال انرژی الکتریکی یک امر اجتناب ناپذیر میباشد و در این راستا بررسی

عملکرد و قابلیت اعتماد پستهای فشار قوی با عایق کازی ، با توجه به تکنولوژی پیشرفته و کترش کاربرد آنها در شبکه برق کشور بیش از بیش احساس میگردد. ضرورت کاربرد پستهای فشار قوی با عایق کازی "GIS" با توجه به کترش شبکه‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی برای تأمین نیازهای مناطق شهری و صنعتی و محدودیتهای موجود در این مناطق از جمله کمبود زمین و فضا در نقاط پر جمعیت و تجاری شهرها و آلودگی هوا در محیط‌های صنعتی و شرایط جوی در سواحل دریاها ، مطرح میگردد. در پستهای با عایق کازی ، کلیه تجهیزات در داخل محفظه‌های فلزی مسدودی که از کاز "SF₆" پر شده‌اند، نصب گردیده که با توجه به بالا بودن استقامت الکتریکی این کاز نسبت به هوا (حدود ۳ برابر)، امکان نزدیکتر شدن فوائل شینها به یکدیگر و در نتیجه کوچکتر شدن ابعاد پست با عایق کازی نسبت به پست معمولی فراهم شده است . همچنین وجود محفظه در پستهای با عایق کازی "GIS" باعث مقاوم بودن آنها در مقابل شرایط جوی و آلودگی محیط مانند کرد و غبار و غیره میگردد.

اولین پست با عایق کازی "GIS" در سال ۱۳۶۲ در رده ولتاژ ۶۳ کیلو ولت وارد شبکه سراسری برق ایران گردید و از آن پس این نوع پستها بمحورت کترده‌ای در شبکه نصب گردیده‌اند. روند افزایش پستهای با عایق کازی در ایران در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت در نمودار (شکل ۱) نشان داده شده است .

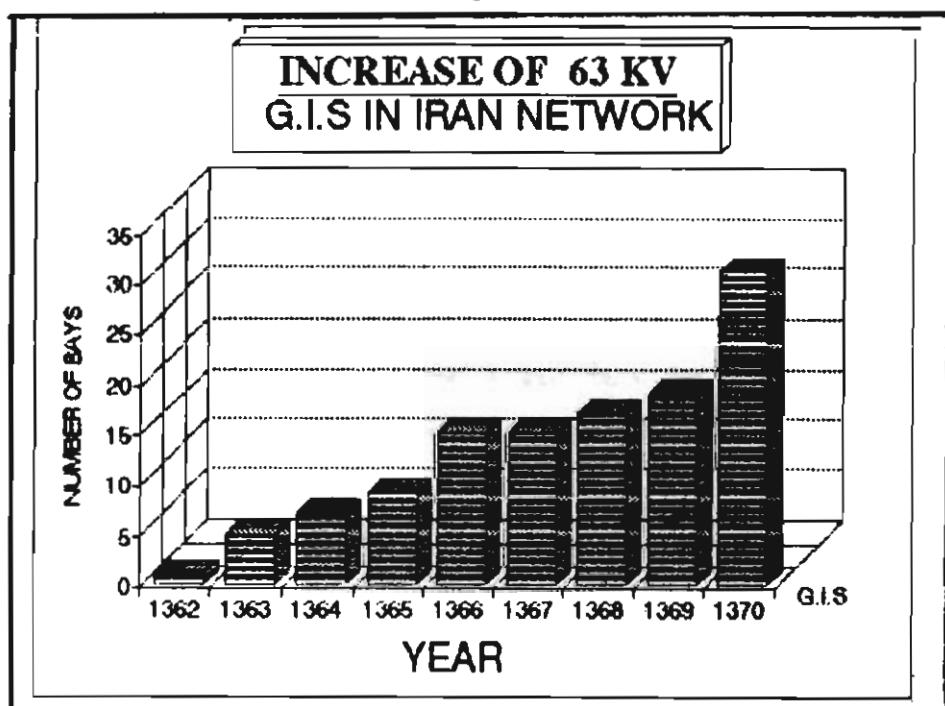


شکل ۱- نمودار روند افزایش پستهای ۶۳ K.V با عایق کازی شبکه برق ایران

در شبکه برق ایران ، پست با عایق کازی نیزوهای بندرعباس در سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت و پستهای سیار قم ، کاشان ، زنجان و کرج و همچنین پستهای بندرلنگه و فولاد مبارکه در سطح ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت نصب گردیده اند.

۱- مقایسه قطعهای و خروجیهای پستهای با عایق کازی و معمولی شبکه برق ایران :


در شکل (۲) مقایسه میان قطعهای و خروجیهای برنامه ریزی شده در مورد پستهای با عایق کازی و معمولی در رده ولتاژ ۶۳ کیلوولت، نشان داده شده است.

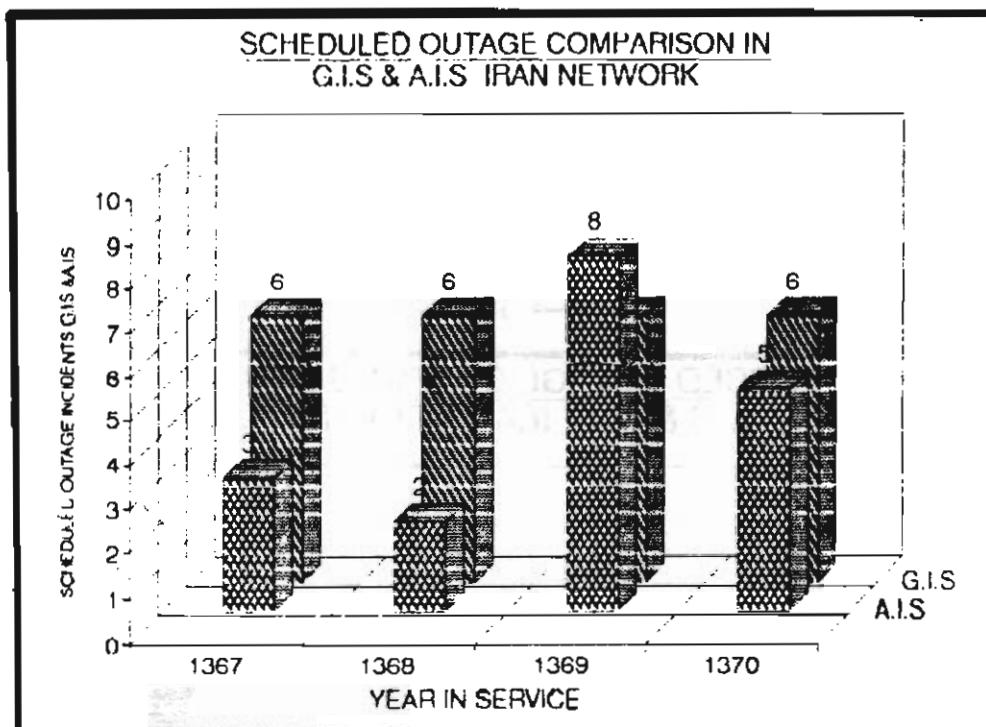

شکل ۲- مقایسه خروجیهای برنامه ریزی شده پستهای با عایق کازی و معمولی شبکه برق ایران

همانکونه که مشاهده میگردد، میزان خروجیهای برنامه ریزی شده برای پستهای با عایق کازی قدری بیشتر از پستهای معمولی میباشد که این موضوع میتواند ناشی از انجام کامل اندامات احتیاطی با توجه به بسته بودن پست با عایق کازی باشد. نکته دیگر اینکه روند خروجیهای برنامه ریزی شده در مورد "GIS" مشخص ، قابل پیش بینی و به شکل یکنواخت میباشد. در صورتیکه در پستهای معمولی بدینکونه نیست و به شکل دندانه ای و غیر یکنواخت است که به دلیل تاثیر عوامل متغیر محیطی مانند میزان آلودگی و میزان مدمه دیدگی تجهیزات بیرونی (شکستن


مقره و....) و غیره میباشد . بخش عمده خروجیهای برنامه ریزی شده پستهای با عایق کازی به منظور سرویس و تعمیرات سالیانه میباشد که این عمل باعث بهبود وضعیت عملکرد پست و کاهش تعمیرات عمده و کسترده در آینده میگردد . در شکل (۳) مقایسه میزان قطعیهای خروجیهای اجباری در مورد پستهای با عایق کازی و معمولی در رده ولتاژ ۶۲ کیلوولت ، نشان داده شده است . همانگونه که مشاهده میگردد ، میزان خروجیهای اجباری پستهای با عایق کازی در ابتدای مراحل بهره برداری نسبتاً بالا بوده و پس از یک پریود زمانی کوتاه ، تعداد این خروجیهای کاهش یافته است که مبنی آن است که اینگونه پستها پس از گذر از مرحله آزمایشات کارگاهی و راه اندازی و کسب تجارب اولیه بهره برداری ، قابلیت اعتماد و عملکرد مطلوبی را از خود نشان داده اند . در این رابطه میتوان گفت که شرایط غیرعادی جوی و خسارات ناشی از باد و بارندگی شدید ، پسندگان و حیوانات کوچک در عملکرد پستهای معمولی تاثیر گذاشته ، در موردی که پستهای با عایق کازی از اثرات این عوامل بدور هستند .

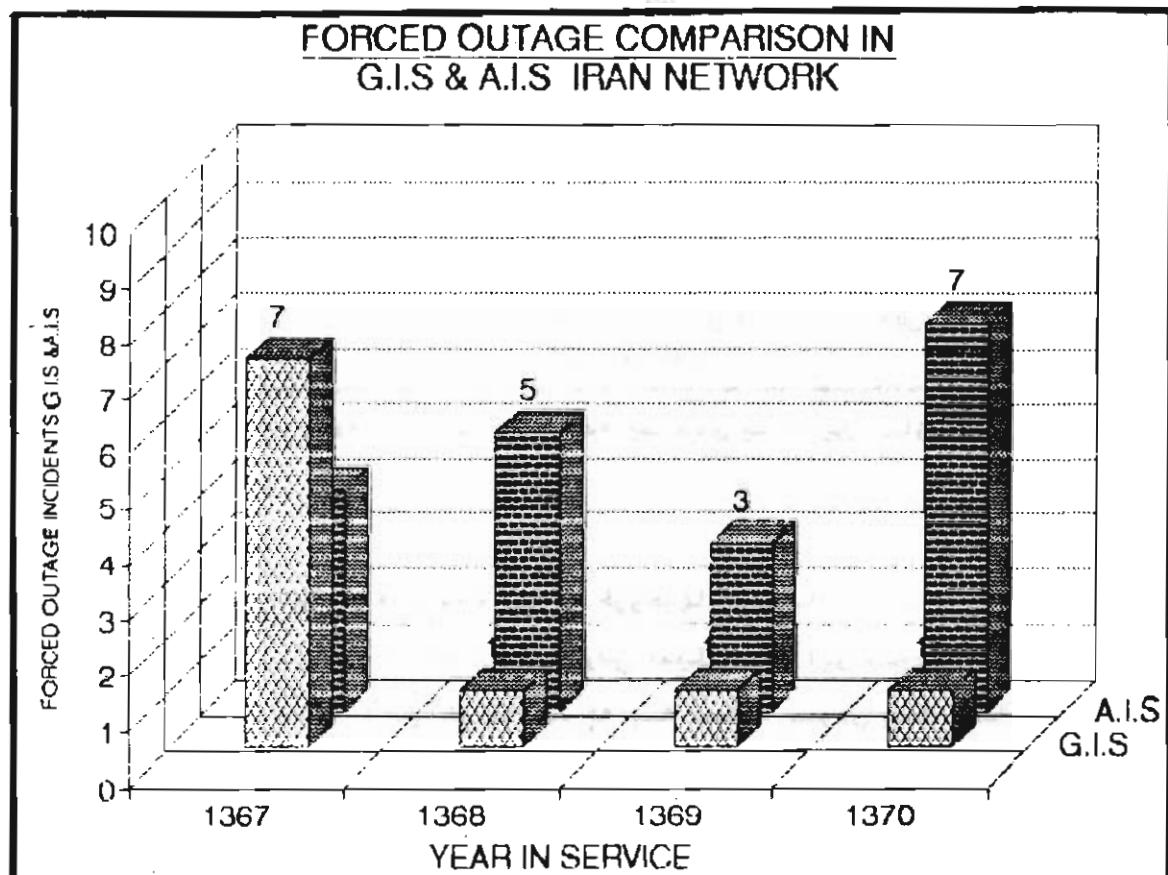

شکل ۲- مقایسه خروجیهای اجباری پستهای با عایق کازی و معمولی شبکه برق ایران


بر اساس بررسی آماری انجام شده مشخص گردید که بخش عمده اختلالاتی که منجر به قطعی و خروجی اجباری پستهای با عایق گازی شده‌اند از نوع الکتریکی بوده که زمان تعمیراتی زیادی مورد نیاز دارند و از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در شکل (۴) تعداد خروجیهای اجباری پستهای با عایق گازی از نقطه نظر اختلال مکانیکی و الکتریکی نشان داده شده است. اختلالات اساسی و جزئی پستهای با عایق گازی را میتوان از ابعاد مختلف به شکل زیر تقسیم‌بندی نمود:

- الف - نوع عیب
- ب - محل عیب
- ج - واقعه

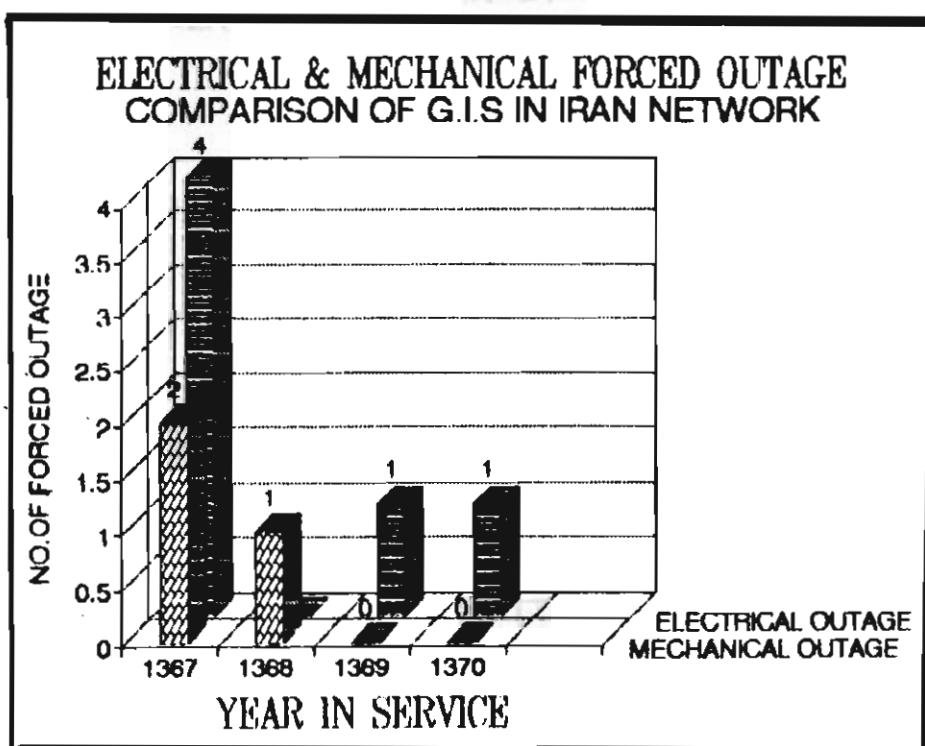

شکل ۴- مقایسه خروجیهای اجباری پستهای "GIS" از نظر اختلال الکتریکی و مکانیکی

نمودارهای تقسیم‌بندی فوق برای پستهای با عایق گازی "GIS" مورد بررسی قرار گرفته، در شکل (۵) نشان داده شده است.

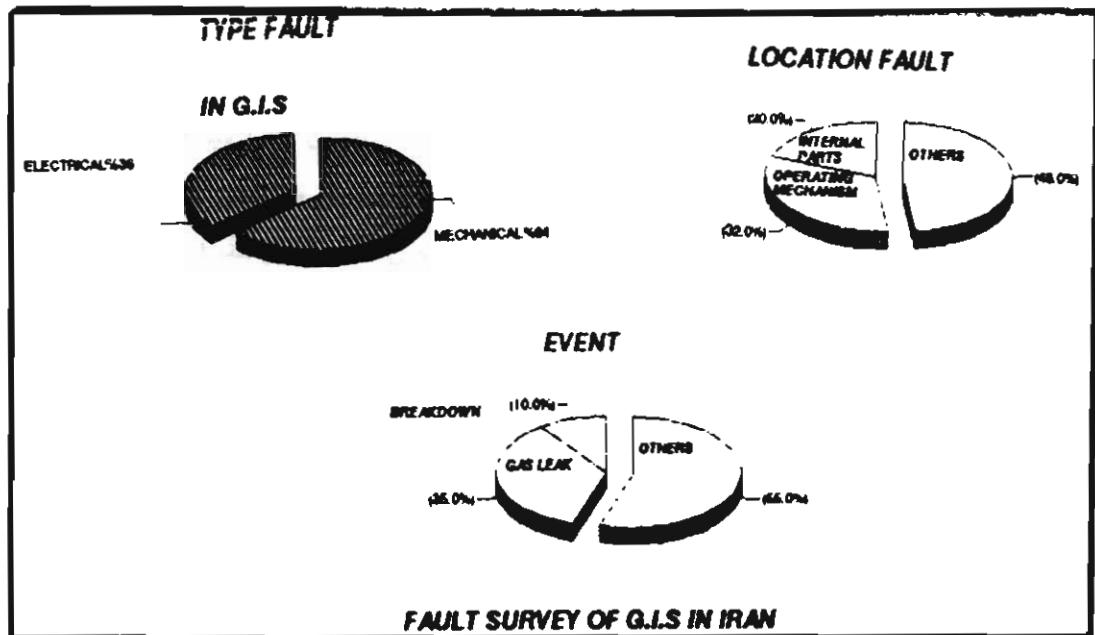

شکل ۵ - تقسیم‌بندی اختلالات پستهای با عایق کازی از نقطه نظر نوع عیوب ، محل عیوب و واقعه

در رابطه با بروز عیوب الکتریکی ، مسائل و مشکلات ناشی از حمل و نقل و مونتاژ مطرح میگردد و از آنجا که این عیوب به شکل گسترده‌ای در بهره‌برداری از پستهای با عایق کازی خود را ظاهر می‌سازند، تاکید بر انجام آزمایشات کارگاهی و مسائل حمل و نقل ضرورت دارد. در جدول (۱) قسمتهای مختلف پستهای با عایق کازی که دچار عیوب الکتریکی کشته‌اند نشان داده شده است . همانگونه که مشاهده میگردد دیزئنکتورها از مهمترین اجزاء پست در رابطه با وقوع عیوب الکتریکی بوده‌اند.

تعداد	جزء معیوب
۲	مسیر عبور جریان "شینه"
۱	ترانس ولتاژ
۲	سکسیونر
۵	دیزئنکتور

جدول ۱- تعداد اجزاء معیوب پستهای با عایق کازی

۲- بررسی زمینه‌های بروز عیوب در پستهای "GIS" و روشهای جلوگیری از آنها :
مثله حمل و نقل در وضعیت تجهیزات پستهای با عایق کازی "GIS" نقش

مهمی را ایفا نماید و این امر بخصوص در ولتاژهای بالا به دلیل حجم و سنگین شدن تجهیزات از حساسیت خاصی برخوردار میگردد . به عنوان مثال حمل یک شینه که توسط مقره های انتکاشی در داخل محفظه معلق میباشد، میتواند به شکل وسیعی تحت تاثیر نیروهای ارتعاشی و شوکهای در حین حمل و جابجاشی قرار گیرد که از جمله موارد زیر مطرح شده است :

الف - در اثر حمل و نقل ، اضافه فاصله ۱۵ سانتی متری در جرقه گیرها بوجود آمده که ناشی از ایجاد تنشهای مکانیکی ایجاد شده در وسط تریلر بوده است .

ب - انحنای برداشتن شاسی تریلر مربوط به پست با عایق گازی سیار، که باعث انحنای در کل مجموعه "GIS" نصب شده روی آن ، در دراز مدت شده است .

برای کنترل و جلوگیری از مشکلات فوق ، می بایستی در حین حمل و نقل از تجهیزات آشکار ساز ضربه در اثر شتابهای بالاتر از حد مجاز استفاده نمود، در ضمن اینکه در موقع بارگیری و تخلیه شتاب حتی الامکان کم باشد . بطور کلی اشکالات مونتاژ و حمل و نقل به سه دسته زیر تقسیم بندی میگردد.

الف - وجود ذرات کوچک هادی در محفظه

ب - تنشهای افزایشی ناشی از خراشیدگی هادی و غیره

ج - شل و یا معبوب بودن قطعات داخلی

بایستی آزمایشات ولتاژ کارگاهی برای هر نوع صورت گیرد و در این رابطه بر اساس بررسیهای انجام شده باید گفت اغلب اشکالات رخداده روی تجهیزاتی میباشد که با ولتاژهای کم آزمایش شده اند و یا اینکه آزمایشات ولتاژ کارگاهی در مورد آنها انجام نشده است . همانکونه که در جدول (۱) مشخص میباشد بیشتر عیوب روی دیژنکتورها بوقوع پیوسته که شامل انفجار دیژنکتور، ایجاد قوس و جرقه شدید ، از بین رفتن محفظه و غیره میگردد که ضرورت طراحی و نصب دقیق و دقت نظر در انتخاب دیژنکتورهای پستهای با عایق گازی و مطابقت آنها با شبکه را مطرح مینماید. در مورد کلیدها، یکی از عیوبی که اتفاق افتاده،

بسته شدن سکسیونر زمین روی خط برقدار بوده که در این رابطه بکارگیری سکسیونرهای زمین موتور دار سریع در خطوط منتهی به پست ، همراه با سیستمهای اینترلاک مورد نیاز ، جهت احتراز از بسته شدن آنها روی خطوط برقدار ، لازم می‌باشد مسئله مهم دیگر امکان ادامه جرقه بین کنタکت ثابت و متحرک سکسیونر و برخورد آن به محفظه است که میتواند ناشی از وجود آلودگی روی کنタکتها و یا بارهای باقی مانده روی خط باشد.

از خطرناکترین عیوبی که ممکن است در پستهای با عایق گازی رخ دهد ، سوختگی داخلی و سوراخ شدن محفظه می‌باشد.

در حالت کلی احتمال وقوع این حادثه خیلی کم است ولی هر چند که از زمان بهره‌برداری پستهای با عایق گازی شبکه برق ایران مدت زیادی نمی‌گذرد ، تاکنون ۲ مورد سوختگی داخلی رخ داده که صدمات جدی را نیز به دنبال داشته است که با افزایش ضخامت دیواره محفظه در نقاط حساس (در نزدیکی فلانجهای مربوط به ایزولاتورها ...) و هماهنگ نمودن سیستم حفاظتی ، می‌توان احتمال وقوع چنین حوادثی را کاهش داد.

۳- بررسی و تجزیه و تحلیل حادثه پست با عایق گازی ۶۲ کیلوولت شریعتی :

در آخرین مراحل تهیه و تدوین مقاله ، اطلاع حاصل شد که در پست شریعتی حادثه‌ای رخ داده که به عنوان یکی از جدیدترین حوادث مربوط به اینگونه پستها در شبکه برق ایران ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. حادثه در اثر بهره‌برداری از سکسیونر ۶۲ کیلوولت گازی رخ داده و به دلیل مشترک بودن محفظه این سکسیونر و سکسیونرهای دیگر ، خسارات ایجاد شده کسترش یافته که در تماویر (۱) و (۲) میزان آن مشاهده می‌گردد که شامل آسیب دیدگی کلی فاز R سکسیونر ۶۲ کیلوولت ، آسیب دیدگی مقره‌های نکهدارنده و جدا کننده در ۵ محل و آسیب دیدگی ۴ عدد بسیار ۶۲ کیلوولت می‌باشد.

در بررسی علل حادثه پست شریعتی عوامل زیر مطرح می‌گردد:


الف - عیب در مکانیزم عملکرد سکسیونر

ب - عدم برقراری اتصال کامل و مناسب در محفظه کنタکتها


ج - تجزیه گاز و پدیدار شدن ذرات معلق در آن

د - ایجاد ضعف عایقی و شکست سطحی در مقره‌های نکهدارنده فاز و جدا کننده

محفظه

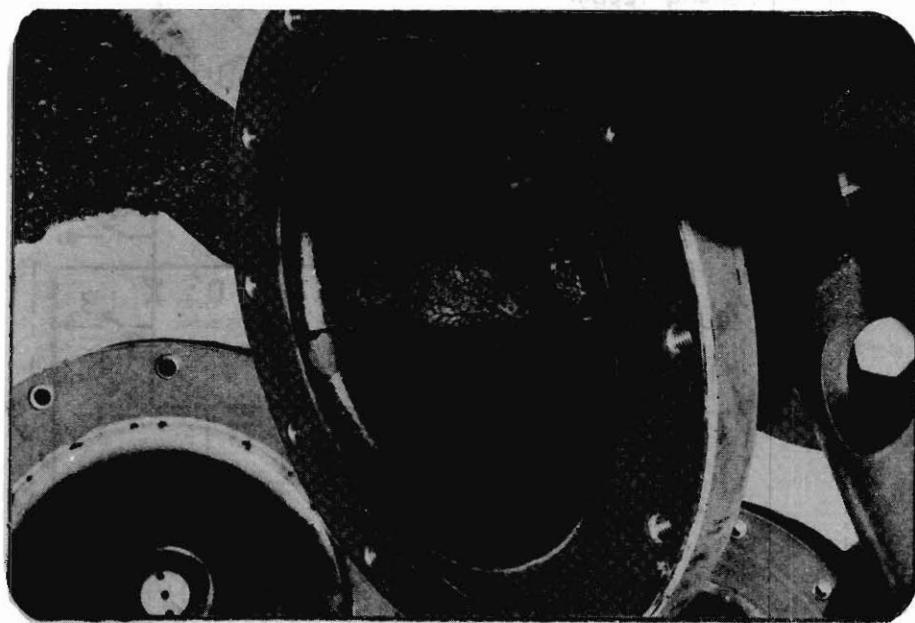


تمویر ۱ - مربوط به حادثه پست شریعتی

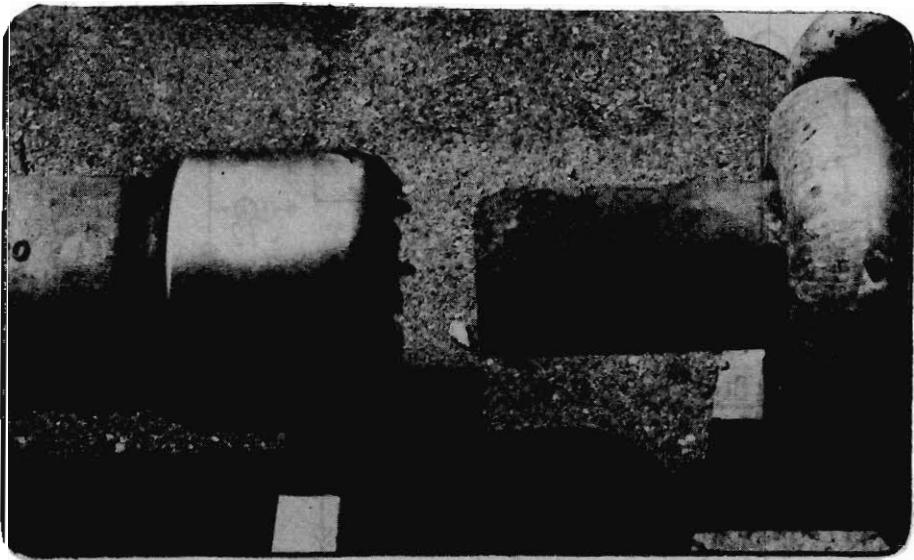

تمویر ۲ - مربوط به حادثه پست شریعتی

موقعیت مکانی ناحیه آسیب دیده و دیاکرام تک خطی پست ۶۳ کیلو ولت
شریعتی در شکل (۶) نشان داده شده است .

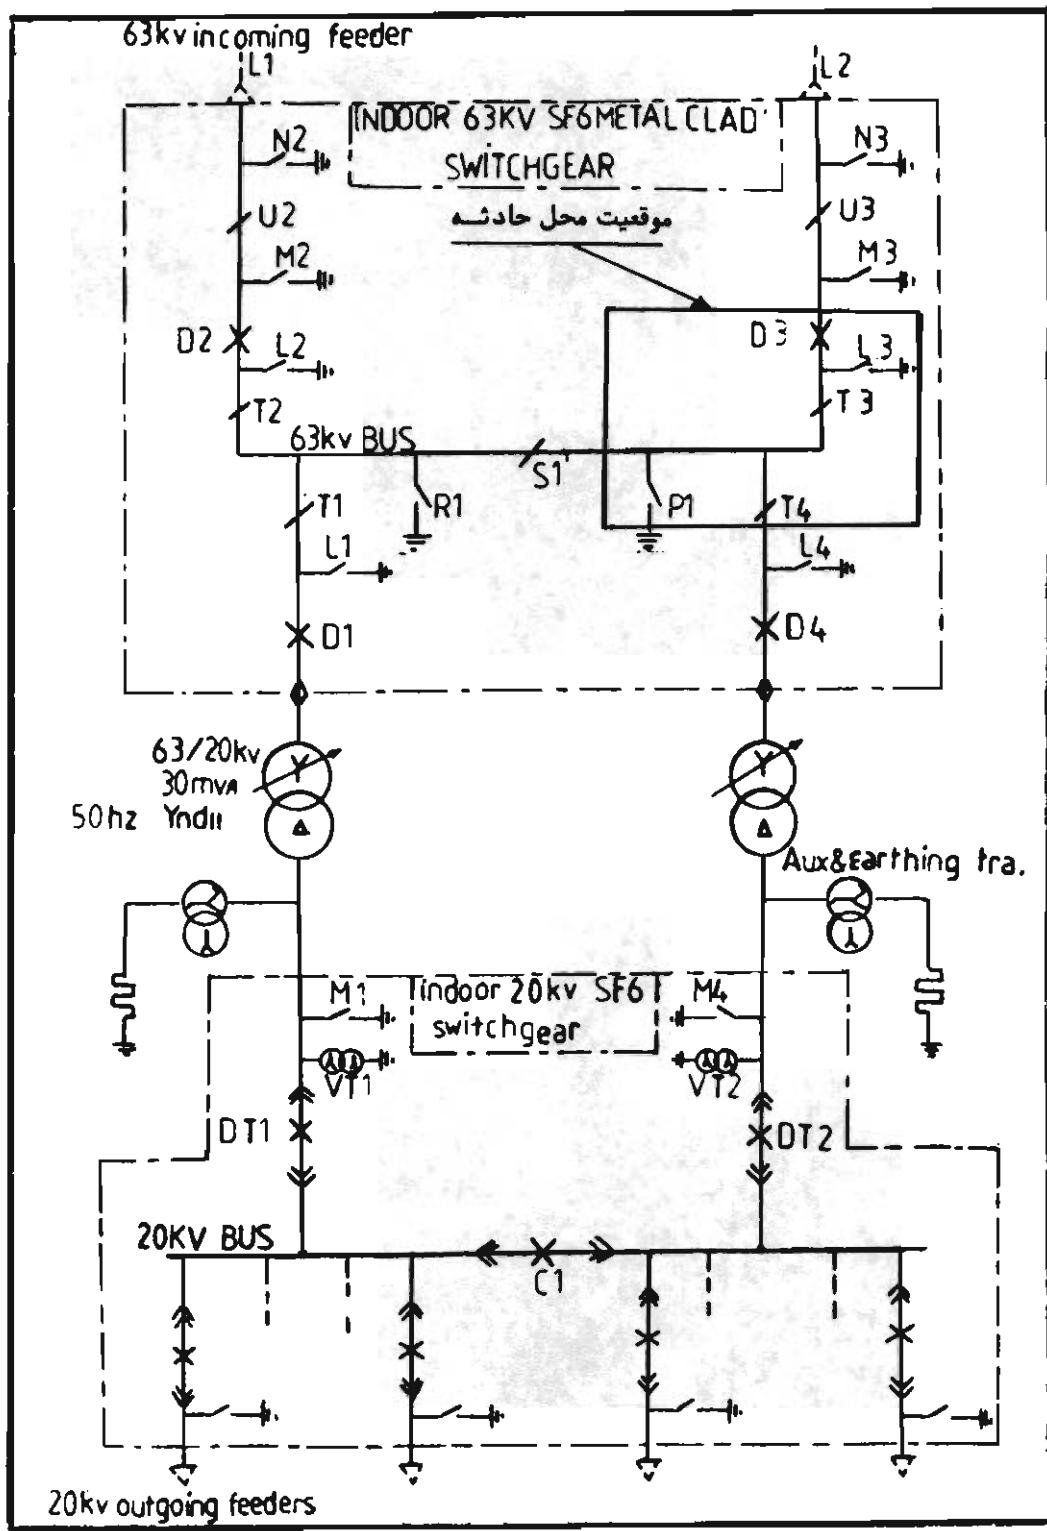

شکل ۶- دیاگرام تک خطی پست شریعتی و موقعیت محل حادثه

۱-۳- عیب در مکانیزم عملکرد سکسیونر :

از ابتدای نصب و راه اندازی سکسیونر ۶۳ کیلو ولت گازی مدمه دیده توسط

پیمانکار خارجی ، به علت محدودیت مکانی، تغییراتی در نسبت محور عمل کننده سکسیونر داده شده است و به همین خاطر در زمان بستن سکسیونر، در آخرین مرحله عملکرد آن ، محور ارتباطی از محل خود خارج و علیرغم نمایش وضعیت عادی ، بطور کامل وصل نمی‌گردد و فاز R آن که در آخرین قسمت محور انتقال حرکت می‌باشد، از وضعیت بدتری نسبت به فازهای دیگر برخوردار می‌گردد.

۳-۲- عدم برقراری اتصال کامل و مناسب در محفظه کنタکتها :

در اثر عدم درکیری خوب کنタکتها، مقاومت در محل اتمال افزایش یافته و با بارگیری از ترانسفورماتور مربوطه و عبور جریان ، در محل تماس ناقص، قوسهای مکرر ایجاد شده و کنタکتها بتدریج گرم شده و درجه حرارت موضعی افزایش می‌باید. این افزایش درجه حرارت، میتواند اثر خود را بصورت کاهش چگالی کاز و میزان عایقی آن و ایجاد تخلیه الکتریکی، ظاهر کند. برای تشخیص و ارزیابی این حالت میتوان از منحنیهای توزیع حرارتی استفاده نمود که به کمک حس کننده‌های شیمیائی حرارتی مادون قرمز ، قابل دریافت می‌باشد. در این روش ، توزیع حرارتی محفظه در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفته، که افزایش درجه حرارت ، مشخص کننده شرایط غیرعادی و عدم اتمال کامل و مناسب کنタکتها خواهد بود.


۳-۳- تجزیه کاز و پدیدار شدن ذرات معلق در آن :

در اثر تداوم در برقراری حالت اتمال ناقص کنタکتها و وقوع قوس و ذوب تدریجی کنタکتها، ذرات معلق در کاز پدیدار کشته که این امر باعث کاهش خاصیت عایقی کاز می‌گردد. نکته مهم اینکه به دلیل طولانی شدن حالت اتمال ناقص ، ذرات نسبتاً "بزرگ و طویلی ناشی از ذوب کنタکتها حاصل شده که کاهش بیش از پیش عایقی کاز را بهمراه داشته است . روش مؤثر در مقابله با ذرات معلق ، استفاده از تکنیکهای بدام اندازی آنها می‌باشد. این ذرات در قسمت پائینی محفظه حرکت طولی نموده تا نهایتاً "به اسپیسرهای عایقی برخورد ننموده و روی سطح آنها بنشینند.

۳-۴- ایجاد ضعف عایقی و شکست سطحی در مقره‌های نگهدارنده فاز و جدا کننده محفظه :

مقره‌های نگهدارنده فاز و جدا کننده محفظه از ضعیفترین قسمتهای داخلی

تجهیزات "GIS" از نظر استفامت الکتریکی می باشند. در اثر ایجاد قوسها در محفظه و وجود ذرات معلق و نشت آنها روی مقره ، غشای هادی روی سطح مقره بوجود آمده و لذا اتمال زمین محدود ، مقاومتی را باعث میگردد. در تصویر (۱) مربوط به حادثه پست شریعتی ، این امر بخوبی نمایان است . در شکل (۲) چگونگی رفتار ذرات معلق در ایجاد شکست سطحی روی مقره نشان داده شده است .

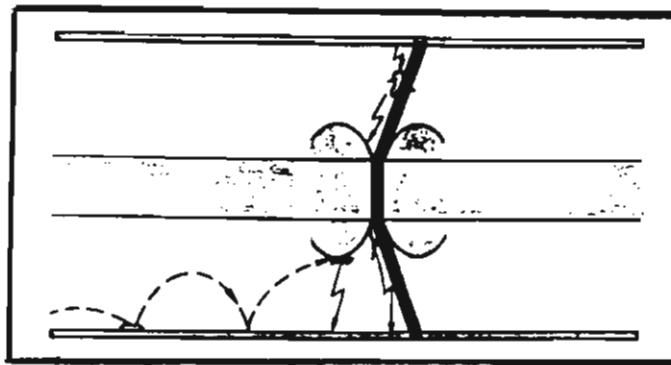

شکل ۷- نمایش رفتار ذرات معلق در ایجاد شکست سطحی روی مقره

در رابطه با بھبود وضعیت و عملکرد مقره ها در تجهیزات "GIS" به این نکته میتوان اشاره نمود که جنس این مقره ها از اپوکسی رزین است و در مرحله ساخت اینکونه مقره ها باید توجه خاصی به مواد عایقی و پر کننده مقره مبذول نمود بمنظور افزایش مقاومت رزین در مقابل صدمات و بوجود آمدن مسیرهای هادی، می باید از آلومینیم فعال "Al₂O₃ ، H₂O" به عنوان ماده پرکننده در زمان قالبکری اپوکسی رزین ، استفاده نمود. در اثر بروز قوس و یا هرگونه اتمال الکتریکی ، آب از آلومینیم فعال جدا گشته و به اکسیژن و شیدروژن تجزیه میگردد و با کربن و هیدروکربنها تشکیل گازهای CO و CO₂ میدهد و بدین شکل از اکسیداسیون ناقص کربن و ایجاد مسیرهای هادی ، جلوگیری میکند و به همین دلیل اپوکسی رزین پر شده با آلومینیم در مقایسه با دیگر مواد پر کننده ، مقاومت بسیار زیادی در مقابل قوس الکتریکی و جریانهای خوشی دارد.

در حادثه پست با عایق گازی شریعتی با تداوم و کسرش شرایط و حالاتی که اشاره شد، رله اتمال زمین عمل نموده و فرمان قطع میدهد که در بهره برداری و وصل مجدد سکسیونر، نوسانات شدید در ولتاژ مشاهده میگردد که در این حالت قبل از عملکرد رله اتمال زمین ، سکسیونر بصورت دستی قطع میگردد و با بررسی عیوب

و باز شدن محفظه میزان خسارت و آسیب دیدگی مشخص میگردد.

نتیجه :

با توجه به مدت زمان نسبتاً کوتاه بهرهبرداری از پستهای با عایق کازی در شبکه برق ایران و فقدان تجربه کافی و کسرده در این زمینه ، عملکرد و قابلیت اعتماد آنها بطور نسبی مطلوب و بالا بوده است ولی از آنجا که وقوع عیوب اساسی در پستهای با عایق کازی ، کسرش خسارات و طولانی شدن زمان تعمیرات و بازسازی را در بردارد، فرورت مطالعات کسرده در زمینه عیوب و اختلالات آنها و شناخت روش‌های پیشکشی از عیوب قبل از وقوع ، بچشم میخورد. از بررسی و مطالعه عیوب پستهای با عایق کازی شبکه برق ایران مشخص میشود، هنوز تجارب کافی در بهرهبرداری این پستها حاصل نشده است ، خصوصاً اینکه ماهیت ساختمانی آنها و سربسته بودن کامل تجهیزات ، در این زمینه تاثیر میگذارد. با توجه به کسرش کاربرد اینکونه پستها در شبکه برق ایران و بمنظور افزایش قابلیت اعتماد و تداوم کار آنها، موارد زیر پیشنهاد میگردد.

الف - تدوین مشخصات فنی پستهای با عایق کازی بشکل جامع ، که در این زمینه استاندارد "IEC 517" و تجارب مدون دیگر کشورهای جهان میتواند مدنظر و مورد استفاده قرار گیرد.

ب - اطلاعات فنی ، عیوب ، حوادث و مسائل بهرهبرداری اینکونه پستها در شبکه برق ایران ، بشکل متمرکز تدوین و بررسی شده و شرکتهای برق منطقه‌ای در زمینه استفاده از تجارب حاصل ، پوشش داده شوند.

ج - رشد و ارتقاء دانش فنی و آموزش مداوم پرسنل بهرهبردار پستهای با عایق کازی شبکه برق ایران ، مورد توجه قرار گیرد.

د - تجزیه و تحلیل برخی عیوب ، خروج تجدید نظر در هماهنگی سیستم حفاظتی و شناخت و کاربرد در روش‌های تشخیص عیوب در شرف وقوع و حالتها بهرهبرداری غیر عادی را مطرح می‌نماید.

و - انجام دقیق و کامل آزمایشات ولتاژ کارگاهی به عنوان یک عامل کاهش
حوادث و اختلالات پستهای با عایق کازی ، مورد نظر قرار کیرد.

منابع :

۱- اطلاعات و آمار حوادث پستهای با عایق کازی و معمولی برق منطقه‌ای تهران
۲- محمدتقی متین ، پستهای با عایق کازی ، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی

توانیر

- 3- EXPERIENCE WITH SF₆ GAS - INSULATED SUBSTATION AND PROPOSAL FOR IMPROVED RELIABILITY , IEEE PAS - 103 , NO .9, SEPTEMBER 1982.
- 4- DIAGNOSTIC TECHNIQUES TO DETECT ABNORMAL OPERATION IN "GIS"
BY V.H - TAHILIANI AND K.B - MINERS CIGRE 23 - 08 , 1984,
- 5- APPLICATION OF CONDITION MONITORING TECHNIQUES IN "GIS"
BY J - VIGREUX ELECTRA CIGRE FEBRUARY 1991 .