



## چهارمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیرو

### بررسی علل فرسودگی تیرهای بتنی در منطقه اصفهان و ارائه راهلهای تعمیرات

عبدالرحیم ایزدی - ناصر ابوالقاسمی  
شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

کمال‌میر طلاشی - احمد سعیدی  
دانشگاه ملتمی اصفهان

#### چکیده

تعداد زیادی از تیرهای بتنی برق در قسمتهای مجاور زمین تحت تاثیر شرایط محیطی و حالات شیمیائی مختلف خراب می‌شوند. تحقیقات حاضر مربوط به بررسی علل این خرامی‌ها در منطقه اصفهان و ارائه راهلهای تعمیراتی برای این پایه‌های بناشده.

#### شرح مقاله

در تاریخ ۷۰/۳/۲ در خط ۲۰ کیلو و لست محله ملت آباد اصفهان کارگوشکه که به منظور تعمیرات بروی تیر بتنی صعود نموده بود هنگام کار ساکمان تیر از محل یقه شکسته و همراه با کارگر بروی دیو اراد جنب آن سقوط می‌نماید که منجر به شکستگی پاها وی کردید. حادثه دیگر در شب هنگام مورخ ۷۰/۳/۲۴ اتفاق می‌افتد بدین صورت که تیر بتنی دیگری تحت تاثیر وزش باد متوسط از یک‌شکسته و روی سقف ساختمان مجاور سقوط می‌نماید. مورد سوم در خط ۲۰ کیلو و لست کوهپایه در ساختمان مکرراً مورخ ۱۴/۱/۷۲ و قوع می‌یابد بدین ترتیب که در اثر آتش سوزی بقایای مازوت ناشی از واژگون شدن قبلی یک تانکر در مجاورت خط مذکور، یکی از سیمه‌ها کلمپ خارج شده و در اثر آن

تعداد ۶ عدد از تیرهای بعنی سکشن مربوطه بمورت کامل سقوط می نمایند و مورد چهارم سقوط خود بخودی یک تیر بعنی در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۰ در خط ۲۰ کیلو ولت مفت آباد اتفاق افتاد. بلالاصله پس از وقوع هر یک از این حوادث بررسی های جامعی روی تیرهای خط مفت آباد که ۲۲ سال و خط کوهپایه که ۱۷ سال از زمان احداث آنها می کشد بعمل آمد و با تهای شکلی ملاحظه گردید که بخش قابل توجهی از تیرهای بعنی این خطوط در قسمت حوالی یقه تیر دار ای فرسودگی شدید آرماتور و بتن می باشد و حتی در موادی شدت فرسودگی بحدی است که آرماتورها کاملاً خوده شده و بمورت توک مدادی در آمده و بتن ناحیه یقه تیر متلاشی شده است، در مواد دیگر هم در جات مختلفی از فرسودگی بتن و خوردگی آرماتورها در ناحیه تیرها ملاحظه گردید. بررسی های انجام شده روی خطوط قدیمی دیگر شهر اصفهان هم نشان دهنده فرسودگی تیرهای بعنی به درجات مختلف بود بطوریکه در مواد زیادی با وجود ظاهر نسبتاً "سالم" تیرها، پس از اعمال ضربه در ناحیه یقه، بتن نسبتاً "بسهو لشکته شده و خوردگی آرماتورها ملاحظه گردید، حوادث مذکور و بررسی های متعاقب آن رنگ خطری بسیار جدی بود که ضرورت لوری طرح و انجام یک پژوهش تحقیقاتی که ضمن بررسی علل فرسودگی تیرهای بعنی، روش های تعمیر اولی تیرهای بعنی فرسوده امور د تحقیق قرارداده و طرح تیرها و روش های ساخت و نگهداری آن امور دارزیابی قرارداده ایجاب نمود چون موضوع از دیدگاه خطرات جانی و مالی ناشی از سقوط تیرها و ایجاد برق کردنی و آتش سوزی و سلب اطمینان عمومی از شبکه های برق و معفلات دیگر اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت فوق العاده ای بود، علیهذا امدادیریت شرکت برق منطقه ای اصفهان بلالاصله شورای تحقیقاتی مشترک دانشگاه و شرکت که مسئله از اعضا "کمیته تحقیقات" شرکت برق منطقه ای اصفهان و معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان و تعدادی از اساتید این دانشگاه می باشد را مسئول و مجری این پژوهش نمود که در این رابطه قراردادی تحت نظر این شورا بین دانشگاه و شرکت متعقد شده و اکیپ تحقیقاتی که مسئله از عیم دانشگاه عمران و عیم دانشگاه مواد و با همکاری برق منطقه ای اصفهان بیود عمل اکار خود را شروع نمود عملیات پژوهش ها با بازدیدهای محلی شروع گردید ابتدا وضعیت موجود تیرهای این خطوط

بدقت مورد بررسی قرار گرفت، در بررسی خط مفت آباد تیرهای قدیمی تر که دارای خرامی تقریباً "لیکسان می باشد عموماً" دارای ترک خوردنی هایی بموازات آرماتورها بوده که در برخی موارد در اثر این ترکها پوشش بتنی روی آرماتورها کاملاً ریخته شده و در موارد دیگر با ضربات ملاجم چکش بسیار لوت می ریزند، زنگ زدنی آرماتورها از ۷۰ سانتیمتر بالای سطح زمین شروع شده و در عمق ۲۰ سانتیمتری میز ان خوردنی آرماتورها به حد اکثر خود رسیده و در مواردی بیورت نوک مدادی نزدیک به کسیختگی در آمدیده اند ولی در عمق های پائین تر از ۷۰ سانتیمتر خوردنی قابل توجهی در آرماتورها مشهود نبود، در بررسی خط کوهپایه (جاده اصفهان - نائین) ملاحظه کردید در قسمتی از خط (ناحیه غیر کشاورزی سکری) میز ان آسیب دیدگی تیرهای آرماتورها از خط سلت آباد می باشد ولی در قسمتهای دیگر خط تیرهای "سالم" بوده و یا دارای خرامی کمتر بودندر تیرهای آسیب دیده همانند خط مفت آباد خرامی از حدود ۷۰ سانتیمتری بالای سطح زمین شروع شده و در عمق ۳۰ سانتیمتری به حد اکثر خود می رسد، در بیشتر این تیرهای ایجاد تنش های کششی ناشی از افزایش حجم محمولات خوردنی فولادکه باعث ترک خوردنی بتن است بودوایا با کمترین مقاومت جدا می شوند موضوعی که دلالت بزر شدت آسیب دیدگی بیشتر تیرهای این قسمت نسبت به خط مفت آباد داشت خوردنی خود بتن بود بدین طوری که در بیشتر تیرهای بتن حالت پوک شده پیدا نموده بود در جریان این بازدیدها نمونه های متعددی از خاکپای تیرهای پوشش روی آرماتورها، قطعات بتنی، تکه های آرماتور، لاشه تیرهای سقوط کرده و غیره برد اشته شده و به آزمایشگاه های مریوطه داشکاه منتهی اصفهان حمل گردید تا آزمایشات لازم بر روی آنها انجام گردید و به این ترتیب مرحله عملیاتی پروژه تحقیقاتی مذکور شروع گردید.

## ۱- مطالعه کیفیت بتن موجود

برای این منظور یکسری آزمایشاتی در محل و در آزمایشگاه صورت گرفت که عبارتند از

#### ۱-۱- ارزیابی مقاومت فشاری بیون بکمک چکه اهمیت -

این آزمایش بر روی قسمتهایی از بتن که هنوز پیوستگی داشته و توسط نرکها از هم پاشیده شده اجرا شد. در میان آنها نامه بتن ۳۱۸ ACI و با متوجه به کلرووری و سولفاتی بودن خاک منطقه، حداقل مقاومت بتن  $300 \text{ Kg/cm}^2$  پیشنهاد شده که میانگین مقاومت تیرها در هر دو منطقه کمتر از این حد باشد.

#### ۱-۲- نتایج اندازه‌گیری پوشش میکرود -

بطور کلی می‌توان گفت به علت نحوه اجرایی و جاکداری غیر صحیح میکردها در قالب تیرها پوشش بعنی روی میکردها مبتقارن نمی‌باشد. بطوری که در یک طرف بسیار کم (در حدود ۱ سانتی‌متر) و در طرف دیگر پوشش به اندازه  $2/3$  سانتی‌متر می‌باشد. این پوشش بر اساس آنینامه ACI در شرایط محیطی مذکور کم می‌باشد. مگر اینکه از پوشش‌های نظیر ابیکسی یا بر روی آرماتورها و یا بتن استفاده گردد.

#### ۱-۳- تعیین بیون کلوموجود بیون -

در این آزمایش با پودر کردن بتن، میزان بیون کلر قابل حل در آب آن، با استفاده از محلول نیترات نقره با آزمایش‌های متعدد و مکرر تعیین شد. مطابق ACI-318 حد اکثر بیون کلرور قابل حل در آب (- CL) در بتن بصورت درصد وزن سیمان در مورد اعضا بتن مسلحی که در شرایط بهره بوداری در مععرض کلرورها قرار می‌گیرد برابر  $15/0\%$  می‌باشد. طبق نتایج آزمایشات مقدار متوسط بیون کلرور در مورد بتن تیرهای ملت آباد  $83/0\%$  وزن کل بتن و در مورد تیرهای خط کوهپایه برابر  $47/0\%$  می‌باشد که این مقادیر بسیار بزرگتر از مقادیر مجاز بوده و باعث شده است بتن مسلح در وضعیت خودکی شدید فولادها قرار گیرند.

#### ۱-۴- آزمایشات کربناتیون -

در این آزمایش از معروف‌شیمیایی لست الکتانین برای تشخیص کربناتیون استفاده شده است. آنچه از این آزمایشها برای آید ایشتكه محیط اطراف میکردها کاملاً حالت اسیدی پیدا کرده است.

آزمایشات انجام شده روی نمونه های خاک دو منطقه نشانده است در مدهای بالای کلرورها و سولفاتها در خاک می باشد، متوسط میزان کلرورها (CL-) در خاک منطقه ملت آباد ۳۵٪ و در خاک منطقه سکری (کوهپایه) ۹۰٪ و متوسط میزان (SO<sub>4</sub>-) به ترتیب برابر ۴۷٪ و ۱۲٪ می باشد با توجه به آنکه ACI چنانچه میزان سولفات قابل حل در آب و خاک بین ۰/۲ تا ۲ درصد وزنی باشد میزان سولفات شدید می باشد و دز این موارد حد اکثر نسبت آب به سیمان ۴۵٪ و حداقل مقاومت بتن  $f_c = 30.0 \text{ kg/cm}^2$  پیشنهاد می کند و بر طبق آن سیمان فرد سولفات عیوب پیشنهاد نموده و استفاده از آن در این شرایط ارزامی است. برای مقابله با حمله سولفاتها استفاده از سیمان فرد سولفات کافی نیست و پیش بینی های دیگر مانند استفاده از بتن با کلیلیت مالی و یا نسبت آب به سیمان کم ضروری است استفاده از مواد افزودنی پوز و لانی و مواد افزودنی حباب ساز که نسبت آب به سیمان را کاهش می دهد نیز بسیار موثر می باشد نکته بسیار مهم دیگر وجود کلرید در بتن است، هنگامی که از سیمان فرد سولفات عیوب استفاده می شود ممکن است کم بسیون مقدار متی کلسیم آلومینیات موجب آزادی عمل یون کلرید شود که به خوردگی آرماتور منجر می شود، مطالعات مربوط به پایابی بتن در شرایط مهاجم نشان داده است که با استفاده از سیمان های محروم ۵ تا ۸ درصد متی کلسیم آلومینیات ترک خوردگی شاشی از فولاد کمتر از آن می شود که سیمان حادی کمتر از این ماده باشد، بدین ترتیب هنگامیکه مسئله پایابی بتن از نظر سولفاتها و کلریدها بطور همزمان مطرح باشد استفاده از سیمان پوتلند نوع ۲ می تواند موثر باشد (میزان متی کلسیم آلومینیات برای سیمان نوع ۵ به ۵ درصد محدود می شود و برای سیمان نوع ۲ که در برابر سولفاتها مقاومتی متوسط دارد می تواند ۸ درصد افزایش باید)

- ۶-۴ - ارزیابی میلکردها از نظر وضع موجود -

با مشاهده عیرهای بیرون آورده شده از زمین و همچنین تاکنون پوشش روی میلکردها در تغیرهای ایستاده دیده می شود که میلکردها از حدود ۷۰ سانتیمتری بالای سطح زمین و تا حدود ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتری زیر سطح زمین دچار خوردگی شدید شده و بعد از این قسم تقریباً از ۷۰ سانتیمتری زیر سطح زمین به پائین خوردگی مشاهده نمی شود.

## ۲ - شرح آزمایشات انجام شده

پس از انجام بررسی ها، مطالعات و آزمایشات نوقالذکر، ابتداء بررسی مفصلی در مورد مواد تعمیری و مواد مفاف موجود با متوجه به تجارت قبلی و جنبه های اقتصادی آن بعمل آمده و سپس در زمینه تهیه تاریخی از موادی که احتمالاً میتواند مناسب باشد اقدام شد و به این منظور تحقیقات جامعی در مورد نحوه عملکرد این مواد تحت شرایط واقعی و لیکن تحریح شده انجام گرفت تا نهایتاً "روشهای مناسب تغییر انتی مشخص شود. شرح مواد تهیه شده جهت انجام آزمایشات بقطر زیر است:

- ماده هواؤا

- ماده آب بند بمورت پوششی و یا المزودنی

- زودکلیوکسندہ بتن

- گروت تعمیری (cup)

- چب اپوکسی تزریقی

- چب اپوکسی پوششی

چب اپوکسی جهت اتصال بتن جدید به بتن قدیم

یک نوع رنگ پوششی که بعنوان حفاظت ابتدی ساحلی و دریائی پیشنهاد

شده است

چندین نوع ماسیک و مصالح تعمیری که غالباً از ترکیبی از سیمان و مواد

روان گشته ام و لیسوئنی لامکس می باشد.

مواد شیمیایی مختلف که بعنوان معرف میز ان شلود عوامل مخرب بد اخل بتن استفاده می شود، جدول ۱-۴ نوع آزمایشها، جنس مواد ابعاد و تعداد نمونه ها داده شده است بادآور می شود که کلیه آزمایشها بشرح ذیل بر اساس استانداردهای موجود ASTM و غیره انجام شده است.

۱-۱- دسته اول - آزمایشها که به منظور تعیین کیفیت نمونه ها و مقایسه چگونگی رفتار و واکنش هر کدام دربرابر عوامل مخرب تعیین شده انجام گرفت.

۱-۲- دسته دوم - آزمایشها که به منظور تعیین چسبندگی بتن قدیمی با بتن

جدید و مصالح معجزه کننده جدید انجام گرفت.

۲-۳- دسته سوم - روشاهای عملی تعمیر تغیرهای بعینی فاسد شده که از محل به آزمایشگاه نکنن لوژی بتمن داشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان حمل شد.

۲-۴- دسته چهارم - ساخت سرفهای لازم برای تشخیص میزان سفود عامل فاقدکننده که بداخل نمونه ها سفود می کشد.

### ۳ - نتایج آزمایشات دسته اول

۳-۱- نتایج آزمایشات بین زدن و ذوب منوالی و تعیین جذب آب در جدول ۴-۲ میانگین جذب آب نمونه ها در ابتدای ساخت و همچنین پس از چهل سیکل انجام آزمایش ذوب شدن و بین زدن ارائه شده است.

۳-۲- نتایج آزمایش فشاری نمونه -

آزمایش تعیین مقاومت فشاری نمونه ها بر روی نمونه های بعینی به ابعاد ۷۰\*۷۰\*۷۰ میلی متر پس از ۲۸ روز عمل آمدن در آب مقطر ۲۰°C انجام گرفت در

(جدول ۴-۳)

#### ۳-۳- نتایج آزمایش تعیین عمق سفود کاز CO<sub>2</sub>

برای تعیین عمق سفود کلر نمونه های مکعبی ۷۰\*۷۰\*۷۰ میلی متری در مدت ۲۰ روز در محلول کلرید سدیم ۲۰°C تا ۲/۵ درصد قرار داده شدند و پس از تعیین عمق سفود کاز CO<sub>2</sub> نمونه های مکعبی مشابه به مدت ۳-۵ روز در معرض کاز CO<sub>2</sub> با فشار ۱/۵ آتمسفر قرار گرفتند، در جدول ۴-۴ نتایج آزمایشات فوق الذکر داده شده است.

۴- آزمایش تعیین پتانسیل خوردگی نولاد در بیکون -

نمونه های آزمایشی عبارت بودند از استوانه هایی از بتمن با مواد سخت تلک بمقطر ۷/۵ cm و به ارتفاع ۱۲ cm اکه در مرکز آن یک آرمانتور بطول ۱۲ cm قرار داده شده بود خامن بتمن روی نولاد حدود ۲/۵ cm بود که پس از رسیدن بتمن به مدت دو هفته در محلول آب بمقطر عمل آوری شد و سپس تحت آزمایشات رفتار خوردگی نولاد بر اساس استاندارد ASTM C876-87 قرار گرفتند و در ترتیب که نمونه های بعینی در محلول ۳/۵% NaCl قرار داده

شده و پتانسیل مدار باز نسبت به الکترود مقایسه نقره، کلرید نقره بر حسب زمان بمدت سه ماه اندازه کیوی شد تغییر مقادیر پتانسیل فولاد بر طبق این استاندارد بشرح زیر است.

پتانسیل فولاد نسبت به الکترود مقایسه تغییر وضعیت فولاد از نظر خوردگی نقره، کلرید نقره MV

مشتبه بر از -۲۰۰ MV	-۹۰٪ احتمال عدم خوردگی
---------------------	------------------------

-۲۰۰ MV تا -۲۵۰ MV	وضعیت خوردگی نامشخص
--------------------	---------------------

-۳۵۰ MV	-۹۰٪ احتمال وجود خوردگی متفاوت بر از
---------	--------------------------------------

در جدول ۴-۴ نوع موادی که در ساخت نمونه های استوانه ای برای تعیین رفتار خوردگی بکار رفته نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشات بهترین روش جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن اعمال پوشش محافظه (اپوکسی یا رنکهای غیر فعال قابل نفوذ) روی بتن می باشد استفاده از این پوشش روی آرماتور بشرطی موثر خواهد بود که هیچگونه توازن سطحی در پوشش داده نشود در غیر اینصورت حتی ممکن است خلریاک باشد و با متوجه کردن خوردگی در یک نقطه باعث از بین رفتار سریع آرماتور در آن نقطه گردد.

#### ۴- نتایج آزمایشات دستاورد

این آزمایشات به منظور تعیین چسبندگی بتن قدیمی با بتن جدید و یا مصالح تعمیر کننده جدید انجام گرفت. در اینجا تنها عامل مقایسه در این دسته آزمایشات تعیین قدرت چسبندگی بتن مصالح تعمیری و سطح کار (سطح بتن قدیم) می باشد بدین منظور ابتدا نمونه های منتشره  $100*500$  میلی متری ساخته شد. پس از عمل آمدن نمونه ها به مدت ۲۸ روز در آب ۲۰-۲۵°C، تحت بارگذاری خشی استاندارد دو نقطه ای شکسته شدند و با جایگذاری مجدد قطعات شکسته شده در قالب و پر کردن قالبها با مصالح تعمیری، نمونه ها تعمیر شدند. پس از عمل آمدن نمونه های تعمیری به مدت ۲۸ روز در آب ۲۰، ۲۰.۵، مجدداً "تقط آزمایش استاندارد بارگذاری دو نقطه ای قرار گرفتند با مقایسه نیروی شکست نمونه های تعمیر شده، نیروی شکست نمونه سالم، کیلیت و قدرت چسبندگی بتن مصالح تعمیر شده و مصالح قدیم بدست خواهد آمد. در جدول ۴-۷ میانگین نیروی شکست اولیه، میانگین نیروی شکست شاوه و نوع تعمیر

ار ائه شده است در این سری آزمایشات مشخص شد که تعمیر با بتن معمولی  
لیکن پس از اجرای یک لایه چسب اپوکسی بر روی سطح کار نتیجه بیمار خوبی  
دارد.

## ۵- بررسی نتایج آزمایشات

نتایج تمام آزمایشات در جدول شماره ۱-۵ با دادن اعداد وزنی از ۲۴۷۰ طبق  
تعریف زیر مشاهده می شود.

۲- بیانگر عملکرد عالی

+ " خوب

- " بی تاثیر (برای نمونه های شاهد)

-+ " بد

-۲ " - خیلی بد

در مقایسه عملکرد مواد مختلف دیده می شود که عملکرد بتن با پوشش اپوکسی  
با امتیاز ۱۰+ در مرتعه اول و بعد از آن بتن با پوشش رنگ صنایع ماده  
کروت GP ماده هواز (مشروط به کم کردن نسبت آب به سیمان) و بتن با  
ماده آب بندی ترتیب در ردیهای بعدی قرار دارد، در ضمن بتن مخلوط  
با چسب اموسیوپی و بتن با هوای زیاد (بیش از ۱۰٪) اثرات مطلوبی داشته و  
حتی در بعضی از مواد عملکرد ضعیف تری نسبت به بتن شاهد داشته اند در  
باقیه مواد تاثیرات نسبتاً خنثی بوده است، با نوجوه به نتایج فوق و  
یک تقسیم بندی جامع از نظر میزان خرامی (عیب بندی بیمارها) انجام گرفت،

## ۶- روشای عملی تغییرات بتنی در محل

تغییرات بتنی موجود (کاشته شده در محل) به چهار عیب دسته بندی شده که  
مشخصات هر کدام و روش تعمیر آنها به شرح زیر می باشد:

۱-۶- عیب سیک-

مشخصه بیمارهای سالم که اخیراً نصب شده اند و هیچگونه آثار فساد  
ظاهری در آنها مشاهده نمی شود،

روش تعمیر : اجر ای یک لایه پوششی اپوکسی مخصوص بر روی سطوح بتنی در ارتفاع ۵۰۰-۷۰۰ متر نسبت به سطح نمایان شده است و عمق فساد بین ۴-۶ سانتی متر دارد .

مشخصه ، عیرهایی که بتن آنها ترکهای کم عمقی برداشت و آرماتورها یا نمایان نشده اند و یا تعداد کمی از آنها نمایان شده است و عمق فساد بین کمتر از ۲ سانتی متر باشد .

روش تعمیر : کنندن بتن های ضعیف و فاسد شده و کنندن بتن اطراف میگردها تا حد ممکن ، اطمینان از اینکه هیچگونه مواد زایدی نظیر خاک ، چربی ، گرد و غبار بر روی سطح کار وجود نداشته باشد با استفاده از سند بلاست یا برس سیمی . اجر ای یک لایه ملات تعمیری از کروت GP قبل از ازبین رفتن چسبندگی چسب اپوکسی و نهایتاً " اجر ای یک لایه پوششی اپوکسی مخصوص پس از خشک شدن سطح کروت و در تا جهیدکر شده تیپ قبلی ( ۵-۵۰۰-۷۰۰ متری متر ) بیان ساخت کروت به مقدار ۱۴٪ وزن مصالح خشک آب اضافه میگردد و ملات حامله با ماله یا کاردک در یک مرحله اجرا شود و نیازی به قالب بندی نیست .

#### -۶- سیپ سه -

مشخصه : عیرهایی که در آنها عمق فساد بتن از ۲ سانتی متر نجاوز می کند تعداد زیادی از آرماتورها نمایان شده و زیکرده اند ولی قطرشان کم نشده است .

روش تعمیر : کلیه بتنهای فاسد از عمق ۵-۵۰۰ متری میلی متری برداشته شود بگوئه ای که هیچگونه بتن فاسد یا ضعیف باقی نماند در سورت امکان زنگ آرماتورها متوسط سند بلاست ( مامه پاش ) تعییز شوند و زنگارست زدوده شود در غیر اینصورت تا حد امکان متوسط برس سیمی زنگارست زدوده شود . سطوح بتنی و آرماتورها کاملاً تعییز شوند و یک لایه چسب اپوکسی 12 sikadur بر روی کلیه سطوح نمایان شده بتنی و فلزی اجرا شود . قبل از این رفتن خاصیت چسبندگی چسب اپوکسی اجرا شده باقیستی قالبهای پیش بینی شده در محل قرارداده شوندو بتن ترمیمی پیشنهادی

با مشخصات مذکور در ذیل درون قالب ریخته شود بوجه شود که در تعمیرات تیرهای فاسد شده عیوب سه حلقه ایجاد از قالب استفاده شود و پوشش نهائی بتن روی آرماتورها نبایستی کمتر از ۳ سانتی متر باشد بطور خلاصه باید از بینتی با دانه بندی حد اکثر ۱۰ میلیمتری، مصرف حداقل مسکن سنتی آب به سیمان (۴۰٪)، استفاده از ماده<sup>۴</sup> هوازایا ماده<sup>۴</sup> روان کنندگان مقاومت ۲۸ روزه<sup>۴</sup> است و این مقدار شدت کنندگان می‌باشد و تا کسب مقاومت کالی تکدداری از بخش تعمیر شده با مرتبط نگهداری شدن حداقل ۷ روز بعمل آید.

#### -۶-۴- عیوب چهار -

مشخصه: لساد بتن و زنگ زدگی آرماتورها بیش از عیوب سه می باشد و قطع آرماتورهای لزی به شدت کاهش پیدا کرده است.

روش تعمیر: اول ایجاد کلایت فولاد با قیامده کنترل شود و در صورت نیاز فولاد لازم با ایجاد شیارهایی، با طول و مقطع مناسب در دو طرف قسمت کاهش قطع فولادها در کنار فولادهای قبلی قرار گرفته شوند و در صورت امکان فولادهای متقویتی با استفاده از چسب اپوکسی مخصوص 31 sikadur قرارداده شوند و پس از عمل آمدن چسب بقیه روش تعمیر مشابه روش تعمیر تیرهای فاسد شده<sup>۴</sup> عیوب سه می باشد بنگاههای بسیار حاشیه اهمیت این است که در تعمیر تیرهای فاسد عیوب چهار حلقه<sup>۴</sup> بایستی از مهاربندی استفاده شود و همچنین ناظر حق دارد که در صورت تشخیص برای بعضی از موارد عیوب سه نیاز مهار لازم را درخواست نماید بنگاههای یک انواع مهار مناسب برای تعمیرات اراده شده است شد، برای نحوه<sup>۴</sup> مهاربندی تیرهای عیوب ۴ بایستی از یک سیستم خرک نگهدارنده استفاده نمود بطوریکه در حین عملیات خاکبرداری اطراف پایه و در طول تعمیرات، تیرهای در جای خود متعادل باقی بمانند.

#### -۷- نتیجه

انواع آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بر روی تیرهای بینتی موجود خطوط قدیمی و خاک محلهای آنها مشخص نمود که بطور کلی ترکیبی از عوامل مختلف نهایتاً تنجر به خرابی بتن و یا خوردگی میگردد که داخل آن شده اند که این عوامل عمدتاً عبارتند از کم بودن پوشش محافظه بتن بر روی میگردها، مناسب نبودن شکل مقطع تیرهای از جهت تامین پوشش محافظه و استفاده از دهانه غوب بودن جنس بتن از نظر نفوذ عوامل مخرب، کربناتسیون بتن، بیخ

زدگی، وجود نمکهای سولفاتی و کلروری در خاک محل و عوامل غریعی دیگر، برای تعمیر پایه های خراب شده بایستی مواد ممتازی انتخاب و پس از آماده سازی محل تعمیر، بکار برده شوند به قسمی که قسمتهای تعمیر شده دارای مقاومت کافی بوده، بخوبی به قسمتهای قدیمی متصیل گشته و عوامل مخرب محیط بداخل آن شفود نکنند. در این راستا مواد و مصالح مختلف قابل دسترس در ایران در شهر ایش آزمایشگاهی کوتاه مدت و تسریع شده تحت تاثیر عوامل مختلف نظری سولفاتها، کلرورها، کربناتسیون، پتانسیل خوردگی، بیخ زدن و ذوب شدن متداول، جذب آب و مقاومت فشاری قرار گرفته و عملکرد آنها مقایسه شده و بهترین آنها معرفی گردیدند و برای تعمیر عیارهای موجود شناختی چهار تیپ متغیر از این تغیرها به ترتیب شدت خرابی و راه حل عملی مهار و تعمیر درجا برای هر چهار تیپ ارائه گردید.

## ۸- منابع

- 1-ACI 318R-89 "BUILDING COde Requirements for Reinforced concrete"
- 2-Properties of concrete,A.M.Neville ,1985
- 3-Evaluation And Rehabilitation of Concrete structures and Innovation Design ,ACI International Conference Hong Kong 1991
- 4-Concrete Durability,ACI SP-100
- 5-Superplasticizers and other Admixtures in Concrete
- 6-Concrete International,Vol 11,Nos,9,11,Vol 12,Nos,9,10 Vol 13,Nos,2,6,Vol 14,Nos.3,9,4
- 7-Guide to Durable Concrete,ACI 201,2R-89
- 8-Standard Practice for Selection Proportions for Concrete,ACI 207,3R-88
- 9-Chemical Admixtures for Concrete,ACI 212,3R-89
- 10-Corrosion of Metals in concrete,ACI 222,R-89
- 11-Causes and Repair of Cracks in Concrete Structures,ACI 224,1R-89
- 12-A Guide to the use of Waterproofing Systems for Concrete,ACI 515,1R-85
- 13-Standard specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars,ACI 503,4-86
- 14-Standard Specification for Bonding Plastic Concrete to hardened Concrete with Epoxy Adhesives,ACI 503,2-86

- ۱-کنفرانس میان اسلامی بتن ۱۳۷۱، مجموعه مقالات
- ۲-حقائق مواد افزودنی در متوجه بکثرت بوزی بتن، دکتر علی اکبر و مختاری پیور، سهندس اسماعیل اسماعیل پور
- ۳-آشنی نامه بتن ایران، لست اول، سازمان پژوهش و تحقیقات مسکن
- ۴-حقائق مواد افزودنی در بتن، سازمان تحقیقات مسکن
- ۵-حقائق کاسیو فولاد در بتن، سازمان تحقیقات مسکن

جدول ۴-۱ جدول نوع مواد، نوع آزمایشها و تعداد نمونه های ساخته شده

A	ازمايش بدع
B	بنج زدن وذوب شدن متالي وشميين جذب آب
C	بلداشت ديربرونول تير
D	بلداشت ديربرونول كلر
E	تنيبن يكتاشيل خودگي لولاه دربتن

جدول ۱-۵: پندت پندت عمنیزد برآورد معنیزد در پرایم ارماسیسی اسیدم - ۱

مرتبہ بندی اودنا

## عملکرد مالی

عملکرد بسی تاثیره

عملکرد خیلی بد

جدول ۵-۴ درصد کاهش ملاویت گشتی درنتیجه شانیرمولفات پرپیت

درصد کاهش ملاویت	نیتروی ملاویت انجام آزمایش شانیر مولفاتها (kg)	نیتروی ملاویت گشتی (kg)	نوع بتن
۲۵/۷	۱۸۲	۲۲۵	بتن شاهد پارسیان پرتلند معمولی
۶/۰	۲۵۰	۲۵۰	بتن شاهد پارپوش
۲۹/۱	۱۸۵	۲۶۴	بتن شاهد آب بند
۸/۲	۱۹۰	۲۰۲	زند مندنی
۵۵/۱	۱۵۱	۳۵۴	بتن با میکر پیت
۲۵/۱	۲۱۱	۴۲۶	GP
-۶/۵	۲۲۹	۲۱۵	بتن پاماده افزودنی زودکبرکشند
۱۲/۶	۲۶۶	۳۰۸	بتن پاماده افزودنی هو راز (۱۵٪ هو راز)
-	-	-	بتن پاماده افزودنی هو راز (۱۱٪ هو راز)
۱۷/۰	۲۲۴	۲۹۲	آب بند

جدول ۶-۴ میزان مقدار نفوذ کلروکارب CO<sub>2</sub> درسونه ها.

CO <sub>2</sub> نفوذ mm	عمق نفوذ کلو mm	ج
۶/۲	۱۷/۱۵	بتن شاهد پارسیان پرتلند تیپ ۱
-	۴/۰۰	بتن شاهد پارپوش اپوکسی
۲/۱	۱۸/۸۵	بتن شاهد پارپوش ماستیک آب بند
۲/۲	۱۰/۱۲	بتن شاهد پارپوش رنگ منابع
۶/۴	۱۵/۲۰	بتن با چسب بتن امولیوونی
۶/۶	۷/۷۰	GP
۶/۲	۱۲/۲۶	بتن پاماده افزودنی زودکبرکشند
۶/۸	۱۲/۰۰	بتن پاماده افزودنی هو راز (۱۵٪ هو راز)
-	۱۱/۰۰	بتن پاماده افزودنی هو راز (۱۱٪ هو راز)
۳/۹	۱۱/۱۰	بتن پاماده افزودنی آب بند

جدول ۶-۵ میانگین نسبت نسونه های سالم و نسونه های تمییر شده  
متینیوری نحت آزمایش آستانه ارد غصی دستگاهی و روش تمییر نسونه های

روش تمییر	نحوه تمییر شده	نحوه تمییر ناشده	تجزیه	تجزیه	تجزیه
۱ تمییر پارپشن و اسلی	۱۱۰	۵۲۰	۲۵۳	۱۱۰	۱۱۰
۲ تمییر پارپشن و اسلی	۱۱۰	۰	%	۱۱۰	۱۱۰
۳ تمییر پارپشن دارای امولیوونی با میانگین ساده مخلال	۱۰	۲۸۲	۲۸۲	۱۰	۱۰
۴ استفاده از GP کروت	۱۱۰	۲۲۳	۲۲۳	۱۱۰	۱۱۰
۵ تمییر پارپشن با اسلاله پک لایه پک و اسلله اپوکسی Sikadur 12	۱۱۰	۹۸۰	۹۹۹	۹۸۰	۹۹۹

جدول ۲-۴-میزان جذب اب نسبتهای ایستادن و بین زدن و مقابله در مراحل ایمنی جذب اب محدود است.

ردیف	نام	دسته	ردیف	نام	دسته
۱	پشت شاهد با سیمان	بند	۲	پرتو شاهد تیپ ۱	بند
۲	پشت شاهد با پوشش اپوکسی	بند	۳	پشت شاهد با پوشش اپ	بند
۴	زینت شاهد با پوشش اپ	بند	۵	بین پاچب بین	بند
۶	بین با کروت	بند	۷	بین با ساده	بند
۸	از روشن هوا	بند	۹	از روشن هوا	بند
۱۰	از روشن هوا	بند	۱۱	از روشن هوا	بند

جدول ۳-۴-میزان مطابقت لشاری نسبتهای ایستادن و میزان مطابقت لشاری نسبت

ردیف	نام	دسته	ردیف	نام	دسته
۱	پشت شاهد با سیمان	بند	۲	پرتو شاهد تیپ ۱	بند
۳	پشت شاهد با پوشش اپوکسی	بند	۴	پشت شاهد با پوشش اپ	بند
۵	زینت شاهد با پوشش اپ	بند	۶	بین پاچب بین	بند
۷	بین با کروت	بند	۸	بین با ساده	بند
۹	از روشن هوا	بند	۱۰	از روشن هوا	بند
۱۱	از روشن هوا	بند	۱۲	از روشن هوا	بند

جدول ۴-۴-نوع موادی که در راست نسبتهای ایستادن ای از مایع

نحوه ۱	بین شاهد با ساده	تلنگ میکرو تیپ ۱
نحوه ۲	بین نسبت ۱/۱ به افق پوشش اپ	رنگ
نحوه ۳	بین نسبت ۱/۱ به افق پوشش اپ	رنگ
نحوه ۴	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۵	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۶	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۷	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۸	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۹	پلی ایتریک	رنگ
نحوه ۱۰	پلی ایتریک	رنگ