



## شناسایی پدیده فلیکرولتاژ ناشی از بهره برداری ترانسهای جوشکاری و حذف این پدیده از شبکه توزیع

هدایت الله مختاری      احمد رضائی      محمد یعقوبیان  
شرکت توزیع جنوب شرق تهران      دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

### چکیده:

یکی از معضلات شرکتهای توزیع نیروی برق تغذیه انشعابات سه فاز برای متقاضیان دارای کارگاههای جوشکاری از شبکه عمومی است، زیرا در اثر جوشکاری پدیده ای بنام فلیکرولتاژ همزمان با راه اندازی دستگاه جوش روی شبکه ایجاد میشود که نوسانات ناشی از آن بصورت چشمک زدن در وسایل خانگی بخصوص تلویزیون های همجواریا کارگاههای مذکور پدید می آید. شرکت توزیع نیروی برق جنوب شرق تهران با همکاری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور مبادرت به شروع تحقیقاتی در زمینه شناسایی و روشهای رفع این پدیده نمود که مقاله حاضر بخشی از این تحقیقات میباشد که تقدیم میگردد. در این مقاله به منظور شناسایی این نوع فلیکرولتاژ با کمک برنامه EMTP سعی شده با استفاده از نتایج حاصل از آزمایشات، مدار معادل دستگاه جوش شبیه سازی شده و مطالعات لازم جهت شناسایی این پدیده انجام گیرد و سپس روش های حذف آن بررسی و نتایج آورده شده است.

فیلیکر ولتاژ عبارت است از نوسانات ولتاژ که تعداد آنها از چندین نوسان در ثانیه تانوسانات در ساعت می‌تواند متغیر باشد. عوامل بوجود آورنده این پدیده عبارتند از: قطع و وصل بارهای لحظه‌ای، ترانسهای جوشکاری، کوره های القائی و وسایل برقی با قطع و وصل اتوماتیک.

هدف مادر این پروژه تحقیقاتی که این مقاله بخشی از آن است، شناخت پدیده فیلیکراس است تا بتوانیم در جهت رفع آن بکوشیم و راه‌های حل‌هایی را بیابیم.

### ۱- آشنایی با ترانس جوشکاری و بدست آوردن پارامترهای آن

بمنظور شناخت پدیده فیلیکرناشی از کاربرد ترانسفورماتورهای جوشکاری ابتدا باید با ساختمان داخلی این ترانسها آشنا شویم و سپس به شناسایی و مطالعه پدیده فیلیکر بپردازیم. ساختمان ترانسهای جوشکاری معمولاً "شبه ترانسهای معمولی" میباشد با این تفاوت که با استثنای بالاترین تپ (TAP) یک سلف باسیم پیچ ثانویه بطور سری بسته شده و وظیفه آن محدود کردن جریان جوشکاری در تپهای مختلف میباشد.


بمنظور بدست آوردن پارامترهای الکتریکی ترانس، یک آزمایش بی باری بر روی آن صورت گرفته و منحنی مشخصه هسته بدست آورده شده است که در شکل (۱) دیده میشود و دو آزمایش اتصال کوتاه در تپهای 40A و 200A انجام شده و امپدانس سری در طرف اولیه ترانس بدست آورده شده است که مقادیر آن بشرح ذیل است و علت تغییر شدیدا امپدانس ترانس در دو حالت مذکور وجود سلف سری در حالت دوم میباشد.

$$\text{Req} = 0.375 \quad \text{Xeq} = 2.399 \quad \text{Is} = 200\text{A} \quad \text{الف}$$

$$\text{Req} = 2.9 \quad \text{Xeq} = 8.85 \quad \text{Is} = 40\text{A} \quad \text{ب}$$

## ۲- بررسی مراحل عمل در یک سیکل جوشکاری :

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با نحوه تأثیر بارگیری ترانس جوشکاری و پدیده فیلیکر بر روی شبکه توزیع لازم است که مراحل مختلف یک سیکل جوشکاری شناخته و مورد بررسی قرار گیرد. با مشاهده ودقت در نحوه بارگیری از ترانس جوشکاری مراحل انجام عملیات جوشکاری را میتوان بصورت زیر بیان نمود:

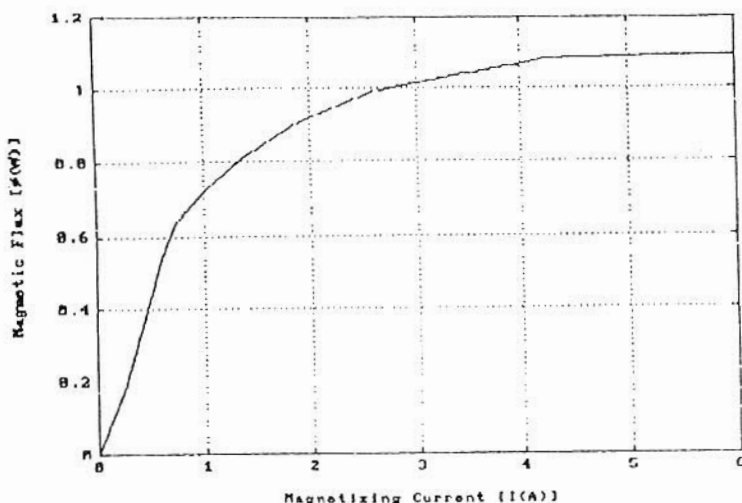

شکل (۱) - منحنی مشخصه هسته ترانس

### ۲-۱- وصل ترانس جوش به شبکه و برقراری جریان تحریک ترانس :

در این حالت بسته به لحظه وصل ترانس ممکن است جریان هجومی آن به چند برابر جریان نامی ترانس برسد، ولی چون این مدت زمان بسیار کوتاهی وجود دارد اختلالی در کار پایدار شبکه ایجاد نمیکند.

### ۲-۲- نزدیک شدن الکترو دبه قطعه کار و اتصال کوتاه ترانس :

در این مرحله الکترو دجوشکاری به قطعه کار نزدیک میشود و طرف ثانویه ترانس اتصال کوتاه می گردد و جریان زیادی از شبکه اخذ میشود که مدت زمان این مرحله بسته به مهارت

جوشکار می‌تواند کم و یا زیاد و تعداد دفعات آن از یک تا چندین بار تکرار شود.

### ۲-۳- دور کردن الکترو دو برقراری قوس :

بعد از اتصال کوتاه با دور کردن الکترو و قوس کوچکی بین الکترو و قطعه کار بوجود می‌آید که باعث یونیزه شدن فاصله هوایی بین آن دو می‌گردد و به همین دلیل با شرط ثابت ماندن فاصله بین الکترو و قطعه کار، قوس برقرار مانده و جریان ناشی از عملیات جوشکاری بدون ایجاد نوسانی ثابت می‌ماند.


لکن دست جوشکار دائماً "حرکت دارد و طول قوس کم و زیاد میشود و به دلیل لرزشهای دست جوشکار بهنگام کار مقاومت قوس تغییرات زیادی داشته و نوسانات را تشدید می‌نماید.

### ۲-۴- قطع عملیات جوشکاری :

در این مرحله به علت پایان عملیات جوشکاری یا تمام شدن الکترو و یا خطای جوشکار، جریان بار قطع میشود و مجدداً "مراحل جوشکاری تکرار می‌گردد.

### ۳- شبیه سازی ترانس جوشکاری توسط برنامه EMTP


بعد از بدست آوردن پارامترهای ترانس و مشخص شدن منحنی (I) و همینطور شناخت مراحل یک سیکل جوشکاری، به منظور بررسی رفتار آن در مراحل مختلف جوشکاری و تاثیر آن بر روی ولتاژ با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری مدار معادل نشان داده شده در شکل (۲) مدل سازی شده است.

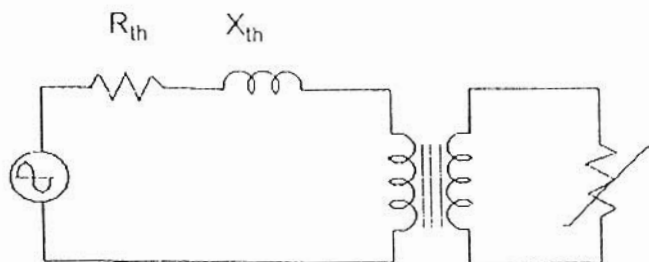

شکل (۲)- مدار معادل ترانس جوشکاری متصل به شبکه

### ۳-۱- شبیه سازی ترانس در حالت بی باری

در این مرحله راه اندازی دستگاه و جریان هجومی ترانس و تاثیر آن در ولتاژ شبکه مورد مطالعه قرار گرفته است. با وصل ترانس به شبکه در لحظه صفر ولتاژ حداکثر جریان هجومی را خواهیم داشت که در شکل (۳) تغییرات آن نشان داده شده است که در حدود  $0.3/0$  ثانیه تداوم داشته و سپس به مقدار نامی خود کاهش یافته است و حداکثر دامنه آن به  $60$  آمپر یعنی در حدود دو برابر جریان نامی ترانس رسیده است.

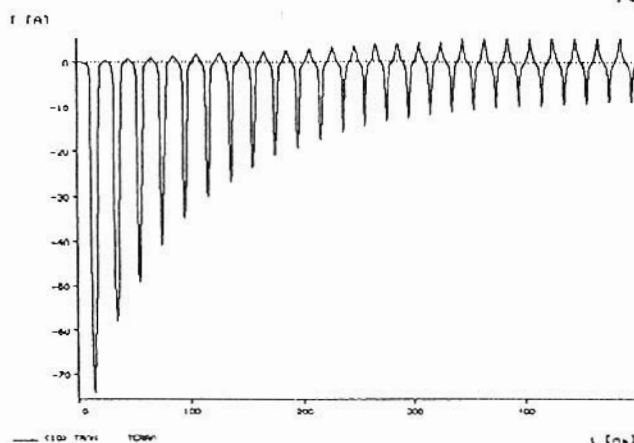


شکل (۳)- جریان هجومی ترانس جوشکاری در لحظه وصل به شبکه

بر اثر وجود این جریان همانطور که در شکل (۴) دیده میشود، افت ولتاژ و اغوجا جهایی در ولتاژ ایجاد شده است که ناشی از اشباع ترانس و عدم تقارن جریان هجومی میباشد ولی به سرعت و در کمتر از  $0.3/0$  ثانیه بر طرف شده و سیستم به حالت تعادل رسیده است.


### ۳-۲- مدل سازی قوس بایک مقاومت ثابت :

در این مرحله برای بررسی مقدماتی پدیده فیلکریا توجه به سیکل کار آن که قبلاً آورده شد، ابتدا دوسرسیم پیچی ثانویه اتصال کوتاه شده و بعد از مدتی بابرقراری جریان، مقاومت قوس در مدار ظاهر شده و اتصال کوتاه بر طرف میگردد و پس از توقف جوشکاری و قطع قوس، ترانس بی بار میشود. با توجه به نتایج آزمایشات اتصال کوتاه ترانس و جریان نامی حالت پایدار جوشکاری، مقاومت قوس محاسبه و در مدار قرار داده شده است.

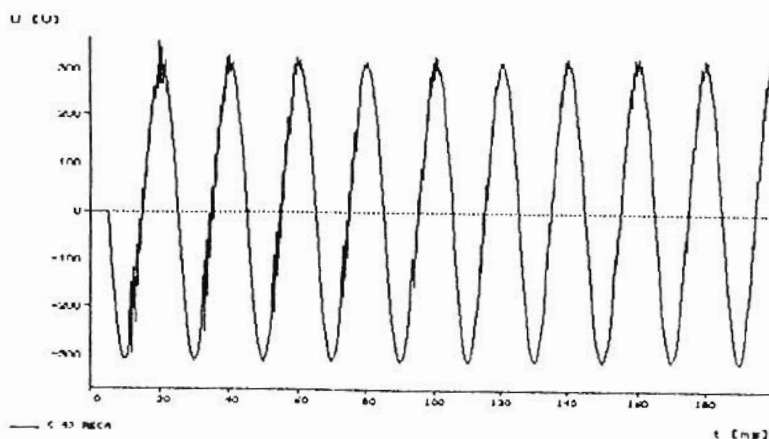

شکل ۴ - منحنی تغییرات ولتاژ شبکه در هنگام وصل ناگهانی ترانس جوشکاری

در این مرحله از کار مقاومت قوس بصورت یک مقدار ثابت در نظر گرفته شده و پس از اتصال کوتاه موقتی، مقاومت قوس وارد شده است و در پایان ترانس قطع شده که به منزله پایان عملیات جوشکاری میباشد شکل (۵) ولتاژ مؤثر شبکه ناشی از بارگذاری در طرف ثانویه جوش بایک مقاومت ثابت را نشان میدهد.

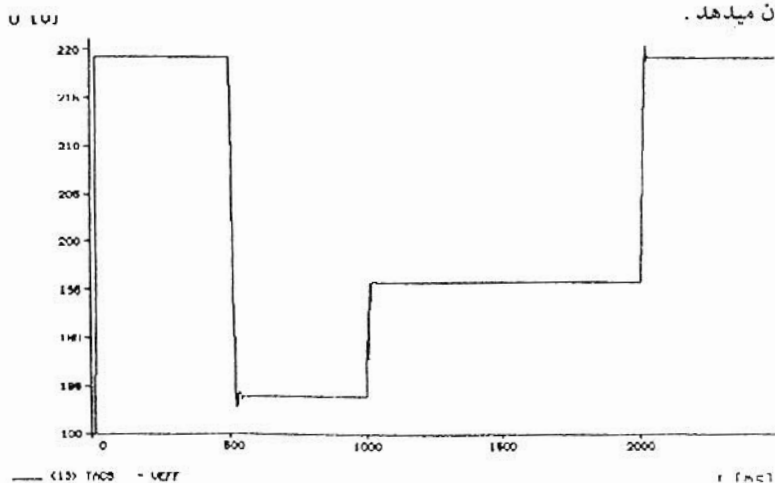

شکل (۵) - تغییرات ولتاژ شبکه در حالت‌های مختلف جوشکاری

همانطوریکه در این شکل مشاهده میشود در ابتدا در حدود ۳۵ ولت افت ولتاژ داریم که ناشی از جریان اتصال کوتاه ترانس میباشد. پس از برقراری قوس در این لحظه جوشکاری مقاومت قوس در مدار ظاهر شده و جریان اتصال کوتاه محدود شده است، ولی باز هم میزان افت ولتاژ در این حالت حدود ۲۵ ولت و یا ۱۲ درصد بوده و این تغییرات ولتاژ تا پایان یک مرحله جوشکاری همان پدیده فلیکر میباشد و با ختم آن افت ولتاژ بطور موقتی از بین رفته تا مجدداً "سیکل جوشکاری از ابتدا آغاز گردد. با توجه به پدیده مذکور و تغییرات شدید ولتاژ در مدت زمان جوشکاری که در واقع بعنوان پدیده فلیکر ولتاژ نامیده میشود، اکنون به بررسی روش های کنترل و کاهش نوسانات ناشی از این پدیده می پردازیم و در این مسیر تاثیر انواع جبران کننده ها را بر روی این پدیده مورد مطالعه قرار میدهم.


#### ۴- روشهای حذف پدیده فلیکر

##### ۴-۱- استفاده از خازن موازی با ترانس

ابتدا به تاثیر خازن موازی بر روی پدیده فلیکر میپردازیم و برای این منظور خازن موازی در دو حالت در مدار قرار گرفته است. در حالت اول خازن بصورت دائم در مدار قرار داده شده و مقدار آن  $1500 \mu F$  است که بطور همزمان با وصل ترانس جوشکاری به شبکه، در مدار قرار می گیرد. در شکل (۶) مشاهده میشود که قبل از آغاز مرحله جوشکاری دامنه ولتاژ شبکه به ۲۵۰ ولت رسیده است و سپس با عمل جوشکاری در مراحل مختلف مقدار ولتاژ شبکه افزایش می یابد.


با کاهش ظرفیت خازن مشاهده میشود که تاثیر وجود این خازن کم شده و میتوان چنین نتیجه گرفت که خازن موازی ثابت در مدار راه حل مناسبی برای کنترل نوسانات ولتاژ ناشی از پدیده فلیکر نمیشد.

مرحله با خازن های  $1200 \mu F$  و  $1500 \mu F$  که همزمان با عمل جوشکاری وارد مدار میشوند، مطالعه انجام شده است. در شکل (۷) - مشاهده میشود با وجود خازن  $1200 \mu F$  ولتاژ شبکه نسبت به

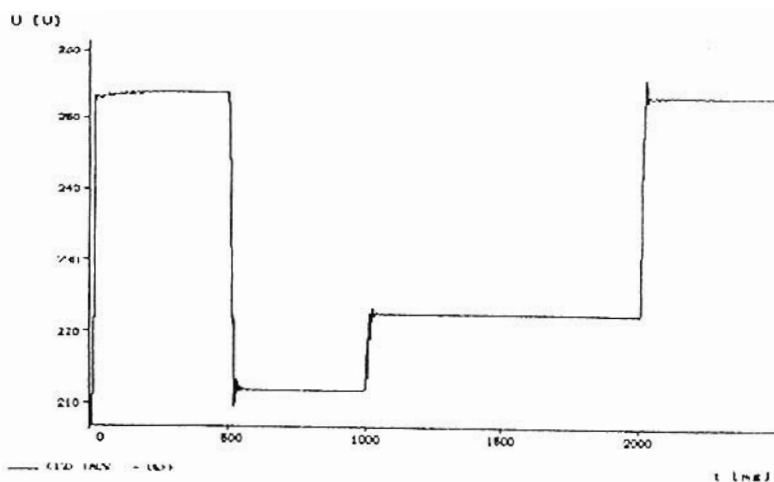

شکل (۶)- ولتاژ شبکه در مراحل مختلف جوشکاری با وجود خازن موازی دائم

حالت‌های قبل وبدون هیچ کنترلی نسبتاً "بهبودیافته ولی چنانچه مشاهده میشود در زمان برقراری جریان اتصال کوتاه بافت ولتاژ و در زمان برقراری قوس با افزایش ولتاژ مواجه هستیم. در این حالت مشاهده شد که بانصب خازن موازی، جریان اتصال کوتاه کمتر از جریان قوس جوشکاری میگردد که

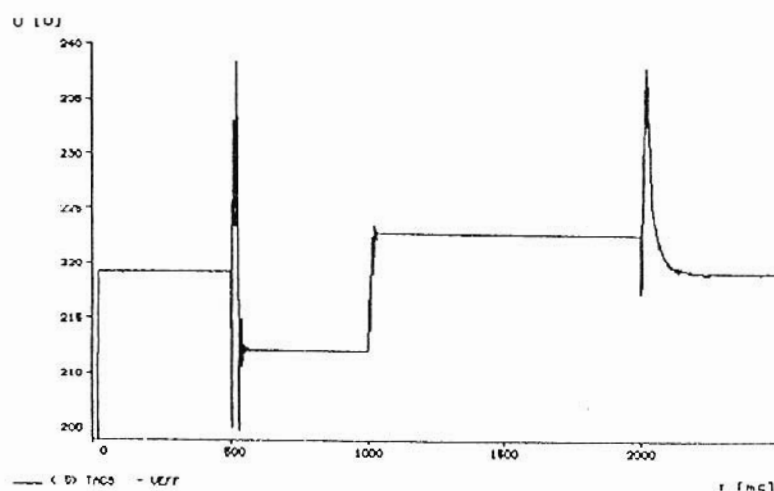


شکل (۷)- تغییرات ولتاژ شبکه با خازن موازی همراه با کلید



استفاده از خازن  $1500 \mu F$  سبب تثبیت ولتاژ شبکه در زمان اتصال کوتاه شده ولی در زمان برقراری قوس، دامنه ولتاژ در حدود ۱۵ ولت و یا ۷ درصد افزایش یافته و جریان خط نیز همانند حالت قبل در اتصال کوتاه کاهش یافته و در زمان برقراری قوس افزایش نشان می دهد.

#### ۲-۴ - نصب خازن سری


حال به بررسی تاثیر خازن سری بر روی پدیده فیلیکرمیپردازیم برای بررسی وضعیت ولتاژ شبکه با جبران ساز سری (خازن سری) مقدار خازن به گونه ای انتخاب شده است که امیدانس سری شبکه که عامل اصلی افت ولتاژ است، به حداقل ممکن کاهش یابد، مقدار این خازن را  $550 \mu F$  در نظر گرفتیم. نمودارهای بدست آمده در این حالت مبین آن است که مقدار مؤثر ولتاژ شبکه در زمان اتصال کوتاه در حدود ۲۰ درصد افزایش یافته در زمان برقراری قوس در حدود مقدار نامی خود تثبیت شده و از طرف دیگر زمان قطع عمل جوشکاری اختلالات شدیدی در ولتاژ شبکه دیده میشود که بتدریج میراشده است. شکل (۸) تغییرات ولتاژ شبکه را در مراحل مختلف نشان می دهد.

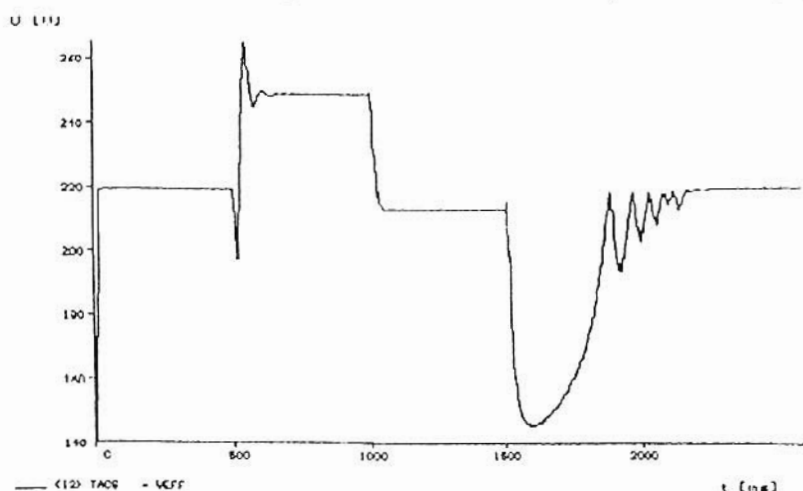

شکل (۸) - تغییرات ولتاژ شبکه با نصب خازن سری

با کاهش مقدار خازن سری مشاهده میشود که مقدار افزایش ولتاژ در زمان اتصال کوتاه کمتر شده ولی میرائی اعوجاجهای ولتاژ در زمان قطع جریان بار کاهش یافته، اما در مدت زمان طولانی تری حذف میشوند. در شکل (۹) جریان طرف اولیه ترانس در مراحل مختلف جوشکاری آورده شده است و ملاحظه میشود این جریان قبل از عمل جوشکاری بسیار زیاد میباشد و جریانهای اتصال کوتاه و قوس

به مراتب از آن کمتر میباشند و علاوه بر آن پس از قطع عمل جوشکاری نیز جریان بی باری ترانس بشدت افزایش یافته و میتواند خطر ساز باشد.

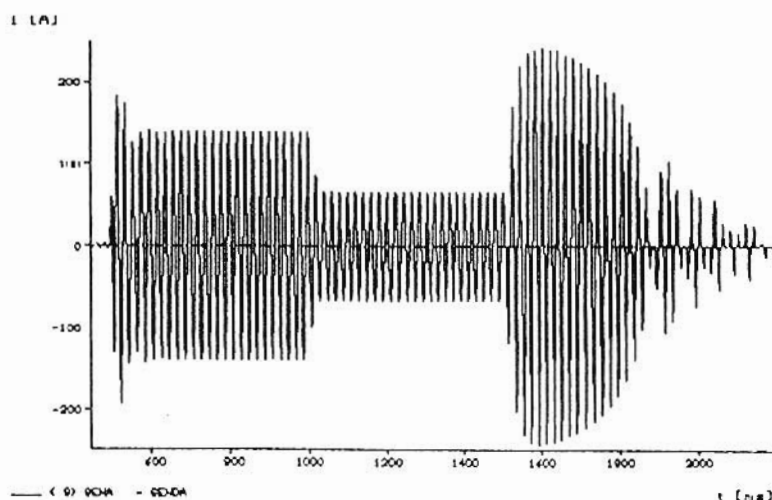


شکل (۹) - جریان ترانس با وجود ازخازن سری

در شکل (۱۰) نیز ولتاژ دوسر ترانس قبل از خازن آورده شده است که مبین اضافه ولتاژ شدیدی حدود ۱۴۰۰ ولت در ترانس جوش و خازن سری است، که میتواند باعث سوختن آنها شود و لذا خازن سری به تنهایی مناسب نمی باشد.

#### ۴ - ۳ - استفاده از جبران کننده استاتیکی تریستوری (SVC):

در این مرحله بمنظور کنترل پدیده فلیکراژ جبران کننده استاتیکی متشکل از یک خازن و راکتور موازی همانند شکل (۱۱) که به دوسر ترانس متصل شده و با تغییر زاویه آتش تریستورها که حساس به تغییرات ولتاژ شبکه بوده، میتوان جریان راکتور و میزان توان راکتیو تزریقی به شبکه را

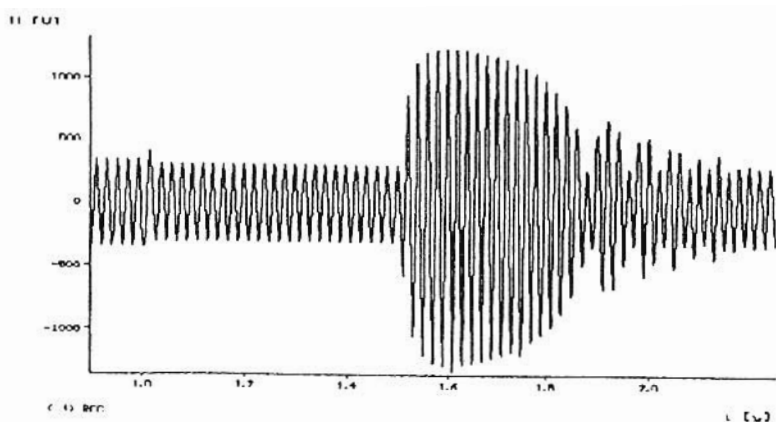


شکل (۱۰) تغییرات ولتاژ ترانس

بطور پیوسته کنترل کرد. برای زاویه آتش ترستورها، یک سیگنال متناسب با ولتاژ شبکه به گیت آنها اعمال می‌شود که برای این منظور از مدار کنترل نشان داده شده در شکل استفاده می‌شود. سیگنال ورودی، ولتاژ دوسر بار است که با مقدار مرجع مقایسه و پس از فیلتر به زاویه آتش مناسب تبدیل شده و متناسب با آن تأخیر در ارسال سیگنال آتش ایجاد می‌شود و با تغییر ولتاژ، جریان راکتور نیز تغییر کرده و ولتاژ شبکه را ثابت می‌کند. در شکل (۱۲) تغییرات ولتاژ بار در مراحل جوشکاری آورده شده و ملاحظه می‌شود ولتاژ شبکه ثابت و فلیکر حذف شده است.


شکل (۱۳) تغییرات جریان راکتور را نشان می‌دهد که متناسب با تغییر ولتاژ بوده و در نتیجه توان راکتور SVC تغییر کرده و ولتاژ را تثبیت می‌کند.

### نتیجه:


مطالعات انجام شده بر روی حذف پدیده فلیکر مبین آن است که استفاده از خازنهای سری و موازی به تنهایی جهت کنترل این پدیده کافی نمی باشد ولی با کمک جبران کننده استاتیکی میتوان آنرا کنترل کرد و البته باید در استفاده از این نوع جبران کننده نکات اقتصادی و فنی نظیر بررسی ظرفیت جبران کننده و هارمونیکهای تولید شده را در نظر داشت.

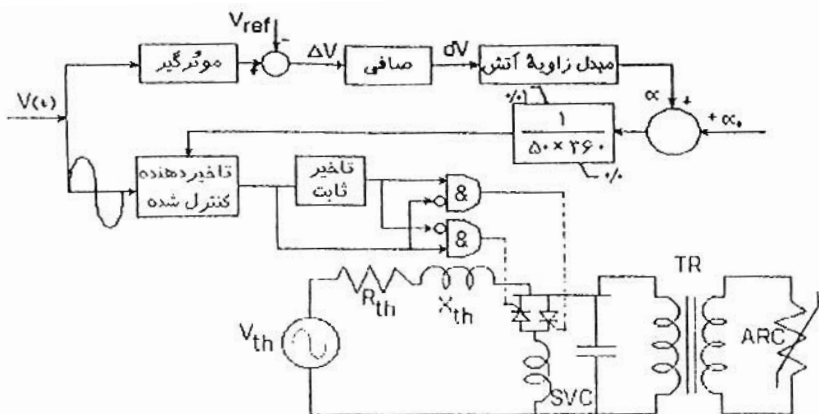

شکل (۱۱) - مدار جبران ساز استاتیکی برای محدود کردن پدیده فیلیکر

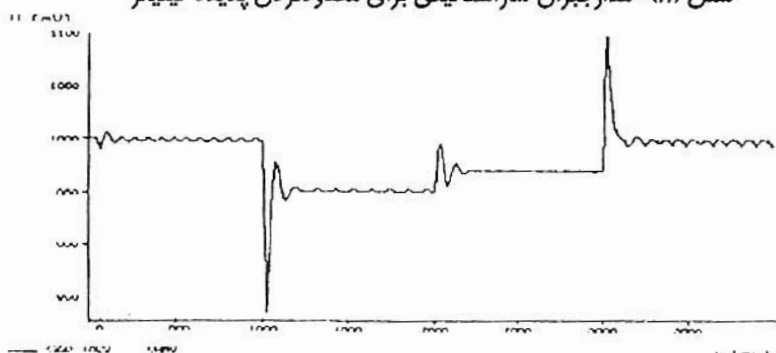

شکل (۱۲) - تغییرات ولتاژ شبکه در هنگام جوشکاری

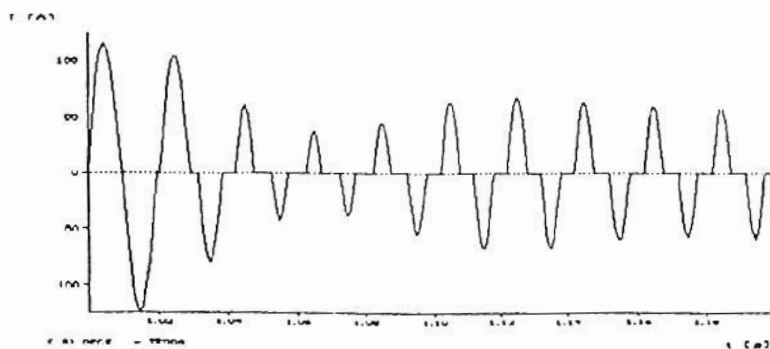

شکل شماره (۱۳) - تغییرات جریان راکتور در مدت زمان جوشکاری

مرجع

1 - Transmission & Distribution Reference Book" Westinghouse