


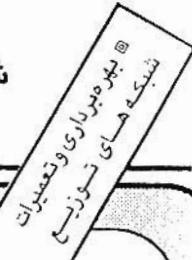

ششمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق



بررسی نمونه‌ای ترانسفورماتورهای توزیع سوخته شده

غلامحسن عبدالی

علی فیاض

عباس کاظمی

شرکت توزیع نیروی برق مازندران - شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران - شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

مسئله بهره‌برداری و نگهداری ترانسهای توزیع با توجه به ارزش مهم آن در شبکه‌های توزیع از اهمیت بالائی برخوردار است. در شرایط فعلی بسیار مشاهده می‌شود که ترانسهای معیوب و سوخته بعد از برکارشدن و نصب ترانسهای جدید بجای آنها بلافاصله به انبار تحویل داده شده و تجزیه و تحلیل مناسبی از علل سوختن اینگونه ترانسها بعمل نمی‌آید.

بنظر ماتجربیات حاصله از ترانسهای سوخته شده در روند بهره‌برداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بخصوص ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه چگونگی بررسی علل معیوب شدن و سوختن این ترانسها ضرورت مبرمی دارد بنابراین مابرازی نیل به این هدف از بین ۴۰۰ دستگاه ترانس معیوب و سوخته شده استان مازندران در یک دوره پنجساله ابتدا با یک دسته‌بندی مناسب آنها را تفکیک و سپس از بین هر دسته حداقل یک دستگاه ترانس را انتخاب و با شیوه‌های ابتکاری که در مقاله می‌آید بطور نمونه‌ای و عینی تجربیات حاصله را جمع‌بندی نمودیم.

هر ساله تعداد متابه‌ی از ترانسهای توزیع که در صدقابل توجهی از سرماهه شرکت توزیع محسوب می‌شود بعلت عدم توجه و دقت در نگهداری دچار سوختن می‌گردد. با محاسبه آماری از بین ۴۰۰ دستگاه ترانس سوخته شده در یک دوره ۵ ساله که متوسط ظرفیت آنها ۲۰۰ کیلوولت آمپر بوده است در برق مازندران چنانچه قیمت هر دستگاه ترانس را بطور متوسط پانزده میلیون ریال برآورد نمایم مشاهده می‌شود هر ساله شرکت توزیع برق مازندران سوای هزینه‌های خاموشی. پرسنلی وغیره مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال از بابت سوختن این ترانسها ضرر می‌دهد. لذا در این مقاله به تجزیه و تحلیل پنج عامل حادثه‌ساز در سوختن ترانسفورماتورهای دستگاه ترانسها می‌پردازیم.

- اضافه باری ناشی از عدم کنترل در مصرف بار

- اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه در نقاط دور شبکه

- اضافه ولتاژ ناشی از پذیده‌آمدن صاعقه

- نفوذ طوبت زیاد در روند

- پیری و فرسودگی روند

که ذیلاً پنج نمونه از ترانسفورماتورهایی که در اثر عوامل فوق الذکر سوخته و از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- بررسی علل سوختن ترانسفورماتورها

۱-۱- بررسی علت سوختن ترانسفورماتور تحت تأثیر اضافه بار- از نمونه‌های مهمی که تحت این عامل سوخته است ترانسفورماتور ۴۰۰ کیلوولت آمپر کارخانه آردگرگان با مشخصات زیر می‌باشد.

سال ساخت: ۱۳۵۷ قدرت ترانس: ۴۰۰ کیلوولت آمپر

شماره سریال: ۱۱۵۷۹۷۲۷ - کارخانه سازنده: ایران ترانسفو

وضعیت ظاهری: سالم % ۶ U = اتصال ۵ Dy_m

نوع عایق‌بندی: زمان تحمل اتصال کوتاه ۳ ثانیه درجه حرارت محیط = ۴۰°C

۱-۱-۲ : بازدید از محل نصب ترانس و قدرتهای منصوبه کارخانه

- بر قیکرها و کات او تهاسالم بوده و ازنوع المپیامی باشند.
- کابلهای نشار ضعیف و رودی به تابلو فشار ضعیف با مقاطع $2\times 185\text{ mm}^2$ و 185 mm^2 سالم هستند.
- اتصال سیم نول و بدنه تابلو به زمین بر اثر دستکاریهای مشترک قطع می‌باشد.
- هرسه ترانس جریان تابلوکه ازنوع "بوداپست" و بانتسبت تبدیل $600/5$ می‌باشد کاملاً "ترک" برداشته‌اند.
- فیوزهای خارجی تابلوکه فقط مشترک مذکور را حفاظت می‌کنند با آمپر $830A+200A=630A$ می‌باشد.
- کابلهای خروجی تابلوکه کارخانه آرد را تغذیه می‌کنند همانند کابلهای ورودی با مقاطع $2\times 185\text{ mm}^2$ و 185 mm^2 .
- در زمان بازدید، پایه فیوز فاز و سط و فیوزهای مربوطه سوخته بودند. کابل خروجی مربوط به فاز وسطی اتصال به زمین بود.
- دیماند متر کنتور اکتیو عدد ۴ رانشان می‌داد که با محاسبه نسبت تبدیل ترانس جریانها $120/5=600$ می‌باشد.
- مکانیزم قدرت مصرفی کارخانه به 480 کیلووات می‌رسد.
- سیمهای رابط ثانویه ترانس جریان به کنتورهای اکتیو و راکتیو کاملاً "قابل دسترس" بوده است.
- قدرت منصوبه مصرفی کارخانه بالغ بر 65 کیلووات می‌باشد.

۱-۱-۳ : بررسی آزمایشگاهی ترانس

روغن ترانس متسافانه در روز تعویض در برق منطقه گرگان تست نگردید.
در آزمایش بالهم متر فاز و سطی 20 کیلوولت (سربوشینگ فاز و سط) به دوفاز کناری ارتباطی نشان نمی‌دهد.
ارتباط‌های بوبین‌های فشار ضعیف سالم نشان می‌دهند.

۱-۱-۴ - بررسی در کارگاه تعمیرات ترانس :

هر چهار کلاف کویل فشار متوسط فاز و سط هم از رو و هم در فاصله هر دو کلاف سوخته است.
عایق روی سیم پیچ فشار متوسط فاز و سط پوسته شده و از هم پاشیده است. رابط کویل فشار متوسط همین فاز در محل لحیم باز شده و قطع گردیده است. بوبین‌های 20 کیلوولت فازهای کناری و همچنین

کویل های فشار ضعیف سالم می باشند.

۵-۱-۱- علت سوختن ترانسفورماتور:

باتوجه به قدرت منصوبه کارخانه آردکه بیش از ۶۵۰ کیلووات بوده و کارکردن هماهنگ موتورهای آن را که ضریب همزمانی حدود ۸٪ را بدست می دهد کیلووات مصرفی حدود ۵۰۰ کیلووات را برای این کارخانه در شرایط مازکیم دیماندرقم میزند. عدد ۴ مربوط به دیماند متر کنترل اکتیو کارخانه نیز مویداین مطلب بوده وسعت و گستردگی عیب در بین فاز و سط هم گویای سوختن ترانس بعلت اضافه باری می باشد.

۵-۱-۲- بررسی ترانسفورماتور سوخته روستای پلمون جاده هرازآمل بعلت اتصال کوتاه نقطه دور شبکه

۵-۲-۱- مشخصات ترانسفورماتور شبکه فشار ضعیف مربوطه

- قدرت ترانس ۱۰۰ کیلوولت آمپر

- سال ساخت ۱۹۸۰

- کارخانه سازنده رومانی

- وضعیت ظاهری ترانس: سالم و بدون عیب است.

- برقگیرهای سالم هستند و مجهز به ارت می باشند.

- فیوز کات اوت با سیم فیوز ۳ آمپر سالم است.

- تابلو فشار ضعیف مجهز به دو خروجی است که هر خروجی به ترتیب مجهز به فیوز های ۱۰۰ و ۸۰ و ۸۰ آمپر و ۶۳ و ۱۶۰ آمپر می باشند.

- بوشینگهای فشار متوسط و ضعیف سالم هستند، رداوبت گیر و روغن نما وضعیت مناسبی دارند.

- ارت بدنی تابلو و ارت نول وجود ندارد.

- شعاعهای خروجی فشار ضعیف ترانس نسبتاً طولانی می باشد.

- تابلو فشار ضعیف فاقد کلید اتوماتیک یا فیوز مادر می باشد.

۵-۲-۲- بررسی آزمایشگاهی ترانس


در جریان آزمایش استقامت عایقی روغن ترانسفورماتور با استفاده از دستگاه تست روغن میانگین ولتاژ شکست الکتریکی در فاصله ۲/۵ میلیمتر معادل ۳۵ کیلوولت بدست آمد.

۵-۲-۳- بررسی در کارگاه تعمیرات ترانس :

سیم پیچ فشار متوسط و سطی و کویل کناری ترانسفورماتور در چندین جا بطور عمیق دچار آسیب شده بودند. بطوریکه پوسته های عایقی سیم پیچی کاملاً سیاه شده و حلقه های بهم متصل شده بودند. این مطلب نیز نتیجه گیریهای آزمایش روغن را که نشان می داد سوختن ترانسفورماتور ناشی از اضافه جریان بود تائید می کرد.

۱-۲-۴: علت سوختن ترانس:

باتوجه به توضیحات فوق ضمن بازدید از شبکه فشار ضعیف معلوم گردید که در مسیر شبکه فشار ضعیف درختان زیادی وجود دارد که به شبکه نزدیک می باشند. در روز حادثه نیز بعلت درخت زدنی شاخه های شکسته فاز و نول انتهای شعاع طولانی ترانس را که به فاصله تقریبی ۵۸۰ متر از آن قرار داشته بودند بهم متصل نمود و موجب ایجاد جریان اتصال کوتاه قابل توجهی گردید. باتوجه به محاسبات زیر روشن می گردد که:

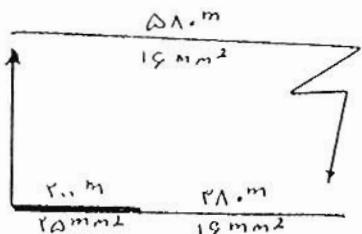


$$R_n = \frac{1}{56} \times \frac{580}{16} = 0.647 \text{ اهم}$$

$$R_{pn} = \frac{1}{56} \times \frac{200}{25} + \frac{1}{56} \times \frac{380}{16} = 0.566 \text{ اهم}$$

$$I_{sn} = \frac{220}{0.647 + 0.566} = 180 \text{ آمپر}$$

این جریان در فازی که مجهز به فیوز ۱۶۰ آمپری بوده ایجاد شد. وازانجاییکه این فیوز نمی توانست در این جریان عمل کند و همچنین باتوجه به جریان اتصالی که در طرف اولیه ترانس معادل $20/0.4 = 50$ آمپر می شد فیوز کات اوت نیز که مجهز به فیوز ۳ آمپری بود قادر به قطع آن نگردید. لذا ترانسفورماتور مورد نظر در برابر این جریان که معادل $1/25$ برابر جریان نام آن بود و با ملاحظه

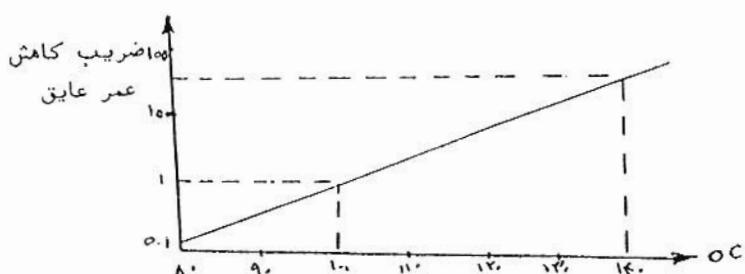

منحنی عمر ترانس در مدت تقریبی ۱۵۰ دقیقه به سوختن کامل کشانده شد.

۳-۱- بررسی ترانسفورماتور سوخته روستای معلم کلای محمود آباد بعلت اضافه ولتاژ صاعقه

۱-۳-۱ : مشخصات ترانسفورماتور شبکه مربوط به آن

۱- قدرت ترانس ۵۰ کیلوولت آمپر

۲- سال سوخت: ۱۹۷۸

۳- کشور سازنده: رومانی

۴- وضعیت تجهیزات وابسته: کات اوت با فیوز ۳ آمپری و سالم، بر قبیر دارد

روطوبت گیردار دولی شیشه آن شکسته است. بدنه ترانس و نقطه ستاره فشار ضعیف بهم وصل بوده ولی بطور مناسب ارت نیستند. نقطه ستاره ترانسفورماتورهای جریان بهم وصل شده ولی ارت نگردیده است.

دارای یک خروجی جهت شبکه عمومی و یک خروجی جهت تغذیه چاه آب کشاورزی می باشد.

۱-۳-۲ : بررسی آزمایشگاهی ترانس :

ولتاژ شکست روغن ترانس در فاصله ۲/۵ میلیمتر حدود ۲۵ کیلوولت بوده است این مقدار نشان می دهد که نفوذ رطوبت در داخل روغن ترانس مطرح بوده ولی نمی توان آنرا بعنوان عامل سوختن بلکه میتوان بعنوان تضعیف کننده قدرت عایقی کویل های آن در نظر گرفت. روی بوشینگ های کناری ۲۰ کیلوولت ترانس از سه طرف آثار سوختگی و کدر شدن لعب بوشینگ مشاهده شد. این موضوع دال برقرارگر فتن ولتاژ بسیار زیاد صاعقه روی فاز مربوطه بوده است. ضمن اینکه جرقه گیر پائینی این بوشینگ از حالت خمیده و رو به بالا (حالت معمولی) خارج بوده و به حالت یک میله راست درآمده بود. لذا به نظر می رسد ولتاژ فوق العاده صاعقه روی بوشینگ اخیر نمی توانسته بطريق مناسبی تخلیه شود (از طريق جرقه گیر) و تخلیه آن از مسیرهای کناری سربوشینگ سوختگی لعب آنرا موجب شد.

۱-۳-۳ : بررسی در کارگاه تعمیرات ترانس :

بعد از باز شدن ترانس و جدا سازی اکتیو پارت از آن مشاهده گردید که دو بوبین ۲۰ کیلوولت

منتاظر با فازهای حادثه دیده سوخته‌اند و آسیب بیشتری روی سطح بویین‌ها و درچند نقطه واقع شده است تادر عمق ، توجیه این مسئله بدین شکل بود که با توجه به گروه اتصال این رنج قدرت ترانس که بصورت ۵yz می‌باشد و لتأثر صاعقه حداقل دو بویین ۲۰ کیلوولت مجاور را تحت تأنسیون فوق العاده قرار داده و بعلت بدعمل کردن بر قگیر و پائین بودن درجه ایزولاسیون روغن و عایق سیم امکان آسیب پذیری هر دو بویین را فراهم کرده است . همچنین بالابودن فرکانس ولتأثر صاعقه باعث آسیب دیدگی کویله‌های در سطح گردیدند تادر عمق .

۱-۳-۴: علت سوختن ترانس :

بار ترانس بطور دائمی نسبت به بار نامی آن فاصله داشته و ترانسفورماتور دچار فولباری نبوده است. از آنجاییکه از طریق شیشه رطوبت‌گیر امکان نفوذ رطوبت به ویژه در این منطقه دریا که دارای درصد رطوبت نسبی بالائی است وجود داشته و از این نظر عایق‌بندی داخلی ترانس ضعیف گردیده بود. لذا محیط اطراف کویل ۲۰ کیلوولت در مقابل اضافه ولتأثر صاعقه تحمل ناپذیر شده و تخلیه این ولتأثر روی کویل مذکور سوختن آنرا موجب گردید.

بویین ولتأثر کنتور اکتیو سوخته بود این موضوع دال بر این شدن اضافه ولتأثر صاعقه بوده است . مذکور بوده و منشاء این اضافه ولتأثر بدون شک اضافه ولتأثر صاعقه بوده است .

۱-۴: بررسی ترانسفورماتور سوخته روستای بوته ده بعلت نفوذ رطوبت در روغن :

۱-۴-۱: مشخصات ترانسفورماتور شبکه مربوطه :

- قدرت ترانس ۵۰ کیلوولت آمپر - کشور سازنده: رومانی - رطوبت‌گیر ندارد - بر قگیر ندارد - فیوز کات اوت مجهز به فیوز ۳ آمپر است - تابلو فشار ضعیف از نوع سرتیری ، دو خروجی و هر خروجی دارای فیوز های ۶۳ آمپر است؟. - شعاع تغذیه ترانس ۲۲ متر و نول فاقد ارت است . - روغن نماسالم است .

۱-۴-۲: بررسی آزمایشگاهی ترانس :

ولتأثر شکست دی الکتریکی روغن در دستگاه تست روغن $6 \text{ KV} / 2/5 \text{ mm}$ بدست آمد یعنی اینکه این روغن بسیار از کیفیت روغن سالم بدور بوده و هیچ‌گونه قابلیت استفاده‌ای نداشته است . با

برقدارکردن ترانسفورماتور در حالت بی باری روغن سریعاً "بحالت قلیان در می آمد که این امر ناشی از جریان زیاد اتصالی و کیفیت بسیار پائین روغن بوده است. با گرم کردن مقداری از روغن ترانس در بیرون از آن خروج بخاراب به وضوح دیده می شدند و این امر می رساند که علاوه بر کثیف بودن روغن که بعد از سالها کار و تعویض نشدن به آن مبتلا شده بود. رطوبت نیز به مقدار قابل توجهی در آن نفوذ کرده است.

۱-۴-۳ : بررسی در کارگاه تعمیرات ترانس :

باجدا کردن قسمت اکتیوپارت ترانس مشاهده شد که عایق‌های جامد بویژه کاغذی کویل سوخته و بشدت آسیب دیده‌اند در نتیجه این مطلب نیز مسئله نفوذ رطوبت در داخل ترانس را تائید می نمود.

۱-۴-۴ : علت سوختن ترانسفورماتور:

ضمن بررسی ظاهری ترانسفورماتور مذکور معلوم گردید که روغن ترانسفورماتور به شدت تیره می باشد و لوله رطوبت گیر باز بوده، روغن با هوا دارای تماس مستقیم است روز سوختن ترانس هوای منطقه آفتابی و بدون ابر و صاعقه بود. لذا مسئله ولتاژ صاعقه (حتی بعلت عدم وجود بر قگیر) بعنوان عامل سوزاننده ترانس منتفی می بود. مسیر شبکه از وجود درختان مزاحم و تأسیسات متباوز خالی بود. لذا مسئله اضافه جریان راه دور مطرح نبود همچنین کابل‌های خروجی و تابلوی فشار ضعیف سالم بنتر می رسید و آثار سوختگی ناشی از اتصال روی آنهام مشاهده نگردید. بررسی بامیگرو اهم مترنشان داد که یکی از سیم پیچهای ۲۰ کیلوولت به بدنه اتصالی دارد. این مسئله که اتصالی مذکور عامل اولیه است یاثانویه مطلبی بود که پاسخ آن بشكل زیر در ذهن تداعی می گردید. قدمت ترانسفورماتور به اضافه رطوبت منطقه دشت مازندران و نفوذ آن در روغن ترانس همچنین سیاه بودن بیش از حد روغن مسئله نفوذ رطوبت را بعنوان عامل سوختن ترانسفورماتور مطرح می نماید

۱-۵-۱ : بررسی ترانسفورماتور سوخته روستای سراج محله بهشهر بعلت پیری روغن

۱-۵-۱ : مشخصات ترانس :

- قدرت ترانس ۱۰۰ کیلوولت آمپر - سال ساخت ۱۹۷۰ -- کشور سازنده فرانسه - بوشینگ‌های فشار متوسط وضعیف سالم - بدنه ترانس رادیاتور و کنسرواتور سالم - روغن نما سالم - رطوبت

گیر باشیشه سالم ولی سلیکاژل به رنگ آبی نیست - شعاعهای خروجی ترانسفورماتور حداکثر ۲۳۰ مترمی باشد و بارترانس بترتیب برابر ۶۰ و ۸۰ و ۵۰ آمپراست - هوای منطقه در روز حادثه عاری از رعد و برق بود - وضعیت شبکه نشار ضعیف از نظر مقطع و شعاع خروجی ترانسها مناسب است .

۴-۵-۱: بررسی آزمایشگاهی ترانسفورماتور:

آزمایش نمونه روغن ترانسفورماتور مذکور و لتأثر متوسط شکست الکتریکی روغن را در $15KV/2/5mm$ نشان می داد این مطالب در درجه اول خودگویای پیری بیش از حدر روغن می بود . مضافاً "براینکه مسئله نفوذ رطوبت قابل توجه در داخل ترانس با توجه به توضیحات فوق مطرح نبود .

۴-۵-۲: بررسی در کارگاه تعمیرات ترانس :

باباز کردن ترانسفورماتور و جداسازی قسمت اکتیو پارت از تانک ترانس معلوم گردید که یکی از کوبیل ها دچار اتصالی حلقه است و این موضوع باعث می شد که در موقع زیر بار رفت ترانس و گرم شدن روغن که پیری روغن را بیشتر تشیدیدمی نمود جریان اتصالی حلقه به مرور زیاد شود تابدان حد که موجبات سوختن فیوز کات او ت رافراهم آورد . آزمایش ترانسفورماتور با میگر جهت شناخت نوع اتصالی ، ترانسفورماتور را فاقد اتصالی بدنه و اتصالی کوبیل ۲۰ کیلوولت با شمار ضعیف نشان می داد .

۴-۵-۳: علت سوختن ترانسفورماتور:

باتوجه به اینکه ترانس در آزمایشات اولیه ضمن اینکه چند لحظه زیر بار قرار می گرفت عکس العمل نشان داده و موجب قطع کات او ت می گردید . بنظر رسید ترانسفورماتور دچار اتصالی داخلی ضعیفی است و عامل این اتصالی با جمیع بندی اطلاعات ذکر شده می توانست پیری روغن باشد . یکی از نکات مهمی که این نظریه را تقویت می کرد مسئله سال ساخت و نصب ترانسفورماتور مذکور بود . زیرا که این ترانسفورماتور به مدت حدود ۲۰ سال زیر بار بود و با توجه به بهره برداری ترانسها توزیع در برق مازندران (یاشاید بسیاری از برقهای منطقه ای دیگر) که برنامه تنظیم شده مناسبی جهت اجرای تستهای دوره ای ترانس در دستور کار خود ندارند باعث پیری زودرس ترانس شده و سوختن سریعتر آن موجب می گردد .

نتیجه :

بررسی انجام شده از نظر فنی و اقتصادی نشان می دهد که برای جلوگیری از سوختن ترانسها باید شیوه مناسب و جدیدی را در برخورد با ترانسها ساخته جایگزین شیوه های مرسوم نمود و بجای اینکه ترانسها مذکور به بوته فراموشی گذاشته شود باید تحت آزمایش مناسب قرار گیرد و عملت معیوب شدن آن را باتوجه به بهره برداری و یاتجهیزات بکاربرده شده ملاحظه داشت. بعنوان مثال تجربیات مادر استان مازندران نشان می دهد که در نوار ساحلی یامناطقی که از درصد رطوبت بالائی برخورد دارد ترانس هر میتیک پیشنهاد و برای مناطق کوهستانی و دشت از بر قبیل باریت کامل و برای واحد های صنعتی بانظر کارشناسی قدرت انشعاب با قدرت منصوبه دستگاه ها مطابقت داشته باشد و کلیه تابلو ها مجهز به کلید اتوماتیک باشند بخصوص برای مناطق دور از شهر همچنین با بازدهی های دوره ای شرایط فیزیکی و شیمیائی رونگ ترانس تحت نظر بوده تا قادرت عایقی ترانس از سطح مجاز نمتر نشود.

منابع :

- ۱- نشریه علمی و فنی برق شماره ۱۳ - مرکز تحقیقات نیرو
- ۲- پژوهه تحقیقاتی مربوط به علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع (عبدی - فیاض - کاظمی)
- ۳- عباس کاظمی ، علی فیاض ، غلامحسین عبدی ، " علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع و راههای کاهش آن " هفتمین کنفرانس بین المللی برق " - آبان ۱۳۷۱