

بررسی اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"

شیرزاد صادقی^۱، احمد فخاریان^۲، محمدمهری کاظمی نسب^۳

شرکت برق منطقه ای زنجان^۱، استاد دانشگاه آزاد قزوین^۲، شرکت آبفای استان قزوین^۳

های جزئی یا عمدۀ در تپ چنجر گردد. از طرفی دیگر عدم سرویسهای دوره ای بموقع و یا عدم توجه و نظرارت کافی به قطعات و متعلقات دایورتر سوییچ از جمله؛ لغی یاتاقانها، ضعیف شدن فشار فنر آکامولاتورها و ... باعث میشود که فشار کنتاکتها کمتر شده و موجب بالایرفتن چگالی جریان در آنها میشود که این امر خود با گذشت زمان باعث افزایش گازهای تولید شده در تپ چنجر گردیده و هنگامیکه مقدار آن از حد مجاز تجاوز نماید(شکل ۸) باعث عملکرد ناخواسته بریکرهای ترانسفورماتور شده و ترانسفورماتور از مدار خارج میگردد. در این میان عدم شناسایی بموضع قطعات در حال فرسایش و در آستانه تخریب، در زمان سرویسهای دوره ای، میتواند در زمان کارکرد ترانسفورماتور، یکی از قطعات مستهلك شده کار خود را بدروستی انجام نداده و در نهایت موجب تحریک رله تپ چنجر شود و یا باعث انفجار مخزن روغن گردیده و قطعات متلاشی شده آن از داخل به سیم پیچ ها و عایقهای ترانسفورماتور صدمات جبران ناپذیری وارد نماید.

چکیده — ترانسفورماتور های قدرت نقش مهم و بسزایی در تامین برق پایدار برق دارد از این رو انجام عملیات پیشگیرانه از مهم ترین اقدامات لازم به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت ترانسفورماتورها خواهد بود، در این بین تپ چنجرها جزء حساس ترین اجزا تشکیل دهنده تراتس بوده لذا اهمیت انجام عملیات PM بر روی تپ چنجرها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله سعی شده است به اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت پرداخته و یک مطالعه موردی کامل بر روی ترانسفورماتور ۶۳ کیلوولت انجام گردیده است. در این مقاله لزوم عملیات PM بر روی فنر آکامولاتور عنوان نموده است و بر اساس نتایج تست های روتین ترانسفورماتور، تاثیرات آرک های داخلی تپ چنجر به میزان $\tan\phi$ را نتیجه گیری نموده است.

واژه های کلیدی — ترانسفورماتور قدرت، تپ چنجر، فنر آکامولاتور

۲. اصول کار تپ چنجر

۲.۱. تپ چنجر مدل V

قرار گرفتن مقاومتهای گذرا در مسیر جریان برای زمانی در حدود ۵میلی ثانیه مستلزم مکانیزمی بسیار سریع جهت باز و بستن کنتاکتها

۱. مقدمه

با توجه به ماهیت عملکرد تپ چنجر در ترانسفورماتورهای قدرت، به دلیل وجود جرقه های دائمی در تپ چنجرها، باعث رسوب کربن و تجمع لجن بر روی قسمت های مختلف آن گردیده و میزان ایزولاسیون آنها را بشدت کاهش میدهد و ادامه این فرایند میتواند منجر به اتصالی

بررسی اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"

پنجین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور ۱۳۹۷ - تهران، ایران

مقامتمی میباشد. در شکل ۱ و ۲ نمایی از تپ چنجر مدل V نمایش داده شده است.



شکل ۳ - وضعیت ناسالم کنتاکتها

جهت توضیح کامل تپ چنجرها و شرایط نگهداری و تعمیرات، تهیه شده توسط شرکت تولید کننده به شرح جداول ۱ الی ۳ آورده شده است، با بررسی جداول و user manual برهای سازنده، متوجه عدم توجه به فنر آکامولاتور شده ایم. که با توجه به یافته های این تحقیق، اهمیت بررسی فنر آکامولاتور بیش از پیش روشن گردیده است. هم چنین در شکل ۴ متعلقات دایورتر سوئیچ آورده شده است.

رسوب کربن حاصل از جرقه های عملکرد تپ چنجر و جذب رطوبت موجود در روغن، موجب بروجود آمدن سطوح هادی در تپ چنجر می گردد که نهایتاً باعث بروز اتصال کوتاه می شود. این ذرات کربن در قسمتهای مختلف دایورتر سوئیچ نفوذ کرده و باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. در شکل ۳ وضعیت ناسالم کنتاکتورها قابل مشاهده بوده و این مورد بدلیل جذب رطوبت موجود در روغن اتفاق افتاده است.



شکل ۱ - شما واقعی از دایورتر سوئیچ تپ V

Tap changer, no. of contact palne	new condition		Min contact diameter
	Mn. Arcing contacts	Aux. Arcing contacts	
V 200	10	22.0	22.0
	12	22.0	16.0
	14	22.0	
V 350	10	22.0	22.0
	12	22.0	17.0
	14	22.0	

جدول ۱ - مقدار حجم روغن مورد نیاز مخزن دایورتر سوئیچ

Model	VIII 200Y	VIII 200Δ 30kV/60kV	VI200	VIII350Y	VIII350 Δ 30kV/60kV	VI350	VI800
without changeover selector	100	130/145	55	105	170/185	60	85
with changeover selector	125	150/165	80	130	205/220	85	100



شکل ۲ - کنتاکت ها در وضعیت سالم

۳. حادثه بوجود آمده بر روی تپ چنجر

جدول ۳- مدت زمان نظارت و سرویس

On-load tap changer	Operating through - current	Number of tapchanging operations
VIII 200 Y/Δ , VI 200	up to 100 A	100,000
	over 100 A	70,000
VIII 350 Y/Δ , VI 350	up to 200 A	100,000
	over 200 A	70,000
VI 700	up to 350 A	70,000
	over 350 A	50,000

3.1. تحلیل حادثه:

ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ کیلو ولت T2 پست تاکستان ، با عملکرد رله حفاظتی تپ چنجر RS2001 معرف به رله جانسون از مدار خارج میگردد. اقدامات اولیه جهت روشن شدن این حادثه به جهت تعیین عملکرد کاذب و یا صحیح رله حفاظتی صورت میگیرد. بررسی های اولیه بر روی ترانسفورماتور T2 بیانگر عملکرد صحیح رله حفاظتی می باشد. رله RS2001 در اثر عبور جریان روغن از مخزن روغن به سمت منبع انبساط تپ چنجر عملکرد عادی تپ چنجر را می دهد . گازهای حاصل در اثر جرقه عملکرد عادی تپ چنجر را می دهد . عملکرد رله مذکور باعث جدا شدن ترانسفورماتور از شبکه می گردد. از آنجاییکه رله RS2001 بصورت مکانیکی (با جدا سازی واپرینگ های آن) و الکتریکی مورد بازرسی و تست قرار می گیرد و همچنین در مسیر ارتباطی فلوی روغن از محل کنسرواتور تپ چنجر به طرف مخزن روغن دایورترسوئیچ کلیه اتصالات و شیرها مورد بازرسی قرار گرفته است. و اهم مطلب ، درجه حرارت و گرمای فوق العاده شدید ، در محل دیافراگم سر تپ چنجر OLTC Head احساس شده است. بطوریکه به مدت چند ثانیه تحمل لمس این حرارت بالا را نمی توان داشت. دیافراگم که از تعییه یک صفحه آلومینیومی نازک و یا با اعمال یک شیار روی سر تپ چنجر OLTC Head بوجود آمده است در صورت بروز اتصالی شدید و افزایش ناگهانی فشار در داخل دایورتر سوئیچ پاره شده و فشار داخل مخزن روغن را آزاد نموده و از انفجار این مخزن جلوگیری مینماید. این حفاظت برای فشار ۴ تا ۵ بار بدون تاخیر زمانی عمل مینماید. بنابراین شواهد امر، بیانگر بروز اتصالی شدید در داخل مخزن دایورترسوئیچ می باشد. که در ادامه فرایند عیب یابی از ترانسفورماتور حادثه دیده ، تستهای الکتریکی تکمیلی می بايست انجام گیرد. در شکل ۵ شکستگی فنر آکامولاتور کاملاً قابل شهود می باشد.



شکل ۴- متعلقات دایورتر سوئیچ

بررسی اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"

پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور ۱۳۹۷ - تهران، ایران

و $\tan\delta$ را نیز تکرار می کنیم و در قسمت نتیجه گیری به بررسی خرابی فنر آکامولاتور و تاثیرات آن بر روی نتایج تست ها خواهیم پرداخت.

4.2. تست مقاومت DC

در این قسمت به تست مقاومت DC سیم پیچ های ترانسفورماتور می پردازیم، تست مقاومت DC مطابق با جدول ۴ و نتایج آن برای ترانسفورماتور ۱ و ۲ مطابق با جدول ۵ و ۶ می باشد، با بررسی نتایج تست مقاومت DC نیز در می یابیم که با توجه به رفتار مناسب مقاومت سیم پیچها با توجه به نمودار مقاومت سیم پیچها (شکل...) خرابی فنر آکامولاتور و به تبع آن فال ترانسفورماتور، میتواند تاثیری بر روی سیم پیچ های ترانس و تپ چنجر نگذاشته و سیم پیچ ها همچنان سالم می باشد.



شکل ۵- فنر آکامولاتور شکسته شده

جدول ۵ - نتایج تست برای ترانسفورماتور T2

TAP	VOLTAGE (V)		
	HV	LV	NOM.RATIO
1	72450	20000	2.0915
2	71400	20000	2.0611
3	70350	20000	2.0308
4	69300	20000	2.0005
5	68250	20000	1.9702
6	67200	20000	1.9399
7	66150	20000	1.9096
8	65100	20000	1.8793
9	64050	20000	1.849
10	63000	20000	1.8187
11	61950	20000	1.7883
12	60900	20000	1.758

4. نتایج آزمایشات

جهت بررسی بیشتر موضوع، ترانسفورماتورهای T1 و T2 پست ۶۳ کیلوولت تاکستان، مورد ارزیابی و تست های روتین قرار گرفت، لازم بذکر است که حادثه بوجود آمده بر روی تپ چنجر ترانس شماره ۲ بوده و مقایسه ترانس های T1 و T2 به منظور بررسی تفاوت های بوجود آمده بر اثر خرابی تپ چنجر می باشد.

4.1. تست های نسبت تبدیل

تست نسبت تبدیل مطابق با مشخصات جدول شماره ۴، بر روی ترانسفورماتور ها انجام شده است.

جدول ۴ - مشخصات ترانس و تست نسبت تبدیل

Ratio and No load current Test			
Substation Name:	63 takestan	Test Voltage (V):	200.0
Transformer code:	T2&T1	Voltage Level :	63/20
Rated Power:	30.0	Test Date:	97/9/2
Vector Group:	YNd11	Weather Condition:	17C-33%
Test device:	cpc100	Measuring sequence:	

در جدول ۵ و ۶ به ترتیب نتایج تست های بر روی ترانس های ۱ و ۲ نیز آمده است، از نتایج تست نسبت تبدیل اینطور می توان برداشت نمود که خرابی تپ چنجر و شکستگی فنر آکامولاتور بر روی نسبت تبدیل ترانسفورماتور بی تاثیر بوده است، این مقایسه را برای تست مقاومت DC

بررسی اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار

قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"

پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور ۱۳۹۷ - تهران، ایران

بшود و این موضوع اهمیت PM های دوره ای برای فنر آکامولاتور را دو چندان می کند. موضوعی که در عملیات PM دوره ای ترانسفورماتورها نادیده گرفته می شود.

جدول ۸ - نتایج تست مقاومت DC - ترانسفورماتور ۲

HV winding resistance							Test Current (A): 17.0
tap	1U-III mohm	Difference	1V-III mohm	Difference	1W-III mohm	Difference	
1	271.28	4.9	272.52	5.08	273.14	4.91	
2	266.38	4.99	267.44	4.83	268.23	4.84	
3	261.39	4.93	262.61	5.03	263.39	4.84	
4	256.46	4.86	257.58	4.74	258.55	4.92	
5	251.6	4.9	252.84	5	253.63	4.9	
6	246.7	4.96	247.84	4.85	248.73	4.9	
7	241.74	4.81	242.99	4.82	243.83	4.89	
8	236.93	4.79	238.17	4.88	238.94	4.71	
9	232.14	6.11	233.29	6.01	234.23	6.99	
10	226.03	4.1	227.28	4.35	227.24	3.49	
11	221.93	4.94	222.93	4.9	223.75	4.98	
12	216.99	4.91	218.03	4.87	218.77	4.86	
13	212.08	4.96	213.16	4.95	213.91	5	
14	207.12	4.86	208.21	4.82	208.91	4.78	

جدول ۹ - نتایج تست مقاومت DC

ترانسفورماتور

جدول ۶ - نتایج تست برای ترانسفورماتور T1

TAP	VOLTAGE (V)		NOM.RATIO
	HV	LV	
1	72450	20000	2.0915
2	71400	20000	2.0611
3	70350	20000	2.0308
4	69300	20000	2.0005
5	68250	20000	1.9702
6	67200	20000	1.9399
7	66150	20000	1.9096
8	65100	20000	1.8793
9	64050	20000	1.849
10	63000	20000	1.8187
11	61950	20000	1.7883
12	60900	20000	1.758

جدول ۷- مشخصات تست مقاومت DC

DC Resistance Test			
Substation Name:	63 takestan	Test device:	0.0
Transformer code:	T2	Voltage Level :	63/20
Rated Power:	30	Test Date:	97/9/2
Vector Group:	YNd11	Weather Condition:	17C-33%
Winding temp.:	16.0	Measuring Sequence:	0

-۳.۳ Tanσ تست

HV winding resistance							Test Current (A): 17.0
tap	1U-III mohm	Difference	1V-III mohm	Difference	1W-III mohm	Difference	
1	291.73	5.32	291.43	5.11	291.75	5.37	
2	286.41	5.32	286.32	5.39	286.38	5.26	
3	281.09	5.24	280.93	5.11	281.12	5.18	
4	275.85	5.22	275.82	5.42	275.94	5.18	
5	270.63	5.4	270.4	5.23	270.76	5.19	
6	265.23	5.11	265.17	5.13	265.57	5.24	
7	260.12	5.3	260.04	5.23	260.33	5.2	
8	254.82	5.13	254.81	5.05	255.13	5.17	
9	249.69	6.62	249.76	6.73	249.96	7.29	
10	243.07	3.85	243.03	3.95	242.67	3.04	
11	239.22	5.3	239.08	5.31	239.63	5.18	
12	233.92	5.24	233.77	5.16	234.45	5.28	
13	228.68	5.23	228.61	5.23	229.17	5.16	
14	223.45	5.29	223.38	5.19	224.02	5.23	

این تست مهم ترین تست ترانسفورماتور بوده در این بخش بوده و نتایج تست نشان می دهد که خرابی فنر آکامولاتور باعث آرک های شدید و خرابی روغن محفظه تپ چنجر شده به نحوی که تاثیر آن بر روی Tanσ کل ترانسفورماتور دیده می شود. لازم به توضیح است وجود آرک های این چنین و تغییرات شدید Tanσ به ندرت در تست های روتین دیده می

بررسی اهمیت فتر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"


پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور ۱۳۹۷ - تهران، ایران

-۳.۴- تست مقاومت عایقی سیم پیچ ترانسفورماتور

این تست مطابق استاندارد IEC تست ویژه است^[۲].اما مطابق استاندارد IEEE تست روتین محسوب میشود^[۳].[۳] مقادیر $PI \geq 2$ شرایط عایقی خوبی را نشان میدهد. $PI \leq 1$ شرایط ضعف عایقی را نشان میدهد.

جدول ۱۲ - تست مقاومت عایقی سیم پیچ

Conection type	Voltage test	Insulation resistance GΩ			PI
		15 sec	60 sec	10 min	
		HV/LV	5 KV	2.2	4.1
HV/G	5 KV	1.8	3.7	5.9	1.59
LV/G	5 KV	1.2	2.5	3.9	1.56

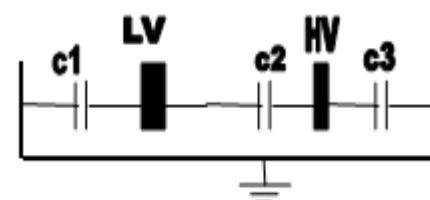

شکل ۶ - ظرفیت های معادل در تست های Tanσ

جدول ۱۰ - نتایج تست Tanσ بر روی ترانسفورماتور T2

HV out put	V test (KV)	Capacitance	Tan δ(%)	Measured	mode	connection
HV	10	6.7954 nF	0.1588	C2	UST-A	
	10	1.7876 nF	1.586			
	2	1.7672 nF	1.613			
	4	2.1130 nF	1.2895			GSTg-A+B
	6	2.4265 nF	1.0299			
	8	2.8109 nF	0.4714			
	10	4.8167 nF	0.2757			GSTg-B
LV	10	6.7976 nF	0.1583	C2	UST-A	
	10	5.2266 nF	0.3143	C1	GSTg-A+B	
	10	7.9337 nF	0.3012	C1+C2	GSTg-B	

جدول ۱۱ - نتایج تست Tanσ بر روی ترانسفورماتور T1

HV out put	V test (KV)	Capacitance	Tan δ(%)	Measured	mode	connection
HV	10	7.0168 nF	0.1856	C2	UST-A	
HV	10	2.0880 nF	0.3743	C3	GSTg-A+B	
HV	10	9.105	0.2292	C2+C3	GSTg-B	
LV	10	7.0176 nF	0.1873	C2	UST-A	
LV	10	6.8115 nF	0.3902	C1	GSTg-A+B	
LV	10	13.830 nF	0.2868	C1+C2	GSTg-B	

بررسی اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت "مطالعه موردی پست برق فشار قوی ۶۳ کیلو ولت تاکستان"

پنجمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور ۱۳۹۷ - تهران، ایران

منابع

- [1] صیاوند منفرد، حسن و افشن روشین میلانی، ۱۳۸۴، پرسی حادثه تپ ۱۲۵ و آموخته هایی از آن، ششمین همایش کفیت و بهره MVA چنجراتورانس ۱۳۹۷ وری در صنعت برق، تهران، شرکت توائیر، پژوهشگاه نیرو،
- [2] IEC 60076-1(2000) clause 10.1.3: power transformer-part 1 "General"
- [3] IEEE Std 57.12.90 1999 , clause:10.11 "insulation resistance tests"

-۳.۵ تست مقاومت عایقی روغن تپ چنجر

روغن عایق موجود در محفظه تپ چنجراز همان نوع روغن عایق ترانسفورماتور می باشد. با توجه به اینکه تپ چنجر در سمت فشارقوی برخوردار است. میزان عایقی و میزان رطوبت موجود در روغن از مهمترین تستهای روغن تپ چنجر می باشد که می بایستی در شرایط عادی هر شش ماه یکبار انجام پذیرد. حداقل میزان دی الکتریک روغن برای تپ چنجرهای نصب شده در سیم پیچ مثلث ترانسفورماتورها ۴۰ کیلو ولت و در اتصال ستاره ۳۰ کیلو ولت می باشد. حداکثر رطوبت مجاز که بطریقه کارل - فیشر اندازه گیری می شود و در تپ چنجرهای با اتصال مثلث ۳۰ppm و در اتصال ستاره ۴۰ppm می باشد. در این ترانسفورماتور تحت مطالعه ما میزان مقاومت عایقی روغن اندازه گیری شده در حدود ۲۵ کیلو ولت بدست آمده است. که مقدار مطلوبی نمی باشد و وضعیت نامناسب روغن موجود در تپ چنجر را نشان میدهد.

۴. نتیجه گیری

در این مقاله نقش و اهمیت تپ چنجر در ترانسفورماتورهای قدرت بررسی گردید. اهمیت فنر آکامولاتور (spring accumulator) در عملکرد صحیح OLTC در ترانسفورماتورهای قدرت مورد بحث قرار گرفت. قرار گرفتن مقاومتهای گذرا در مسیر جریان در زمان بسیار محدود مستلزم مکانیزمی بسیار سریع جهت باز و بسته کردن کنتاکتهاي مقاومتی میباشد. این مکانیزم بایستی در سرویسهای دوره ای مورد بازرسی قرار گرفته و فشار فنرهای آکامولاتور انرژی و سختی آن اندازه گیری شود. تمامی تستهای روتین بروی ترانسفورماتور مورد مطالعه انجام گرفت. با وجود عیب در فنر آکامولاتور و تاثیر منفی آن بر عملکرد تپ چنجر ، کایه تستهای ترانسفورماتور به جز تست تانژانت دلتا ، قادر به شناسایی عیب داخلی تپ چنجر نبوده است. بنابراین تست تانژانت دلتای ترانسفورماتورها میتواند مبنایی برای شناسایی عیوب داخلی و عملکردی دایورترسوئیچ و اتصالات آن محسوب شود.